


9. Technische Daten


Anschlussbelegung

Rundstecker M12 x 1 (4-polig)

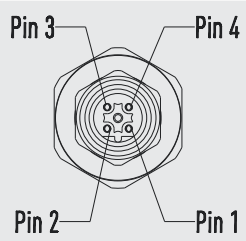

1	GND
2	UWI: SSM → CM
3	VCC
4	UWI: CM → SSM

Winkelstecker

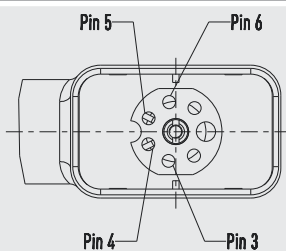

3	UWI: SSM → CM
4	UWI: CM → SSM
5	GND
6	VCC

Legende

UWI	Unified WIKA Interface (UWI)
GND	Masse
VCC	Versorgungsspannung
SSM	Sensormodul
CM	Communication Module

Einsatzbedingungen


Umgebungstemperaturbereich	-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Lagertemperaturbereich	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Feuchte	20 ... 90% relative Feuchte (keine Betauung)
Schwingungsbeständigkeit nach IEC 60068-2-6	a = 1g (7 ... 18 Hz)
	10 ... 14,53 Hz
	A = 0,8 mm (18 ... 50 Hz)
	a = 8 g (50 ... 200 Hz) ¹⁾
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-31 ¹⁾	25g, 9 ms
Freier Fall nach IEC 60068-2-31	
Einzelverpackung	1,2 m [3,94 ft]
Mehrfachverpackung	0,5 m [1,6 ft]
Schutzart nach IEC/EN 60529	IP65

1) Die Montage mit Kabelbinder kann nur unter vibrationsfreien Bedingungen erfolgen.

9. Technische Daten

LPWAN-Infrastruktur

Ein Messgerät, das eine Fernübertragung via Funk erlaubt, muss in die IIoT-Infrastruktur eingebunden werden. Die folgende schematische Darstellung zeigt eine typische LPWAN-Infrastruktur auf:

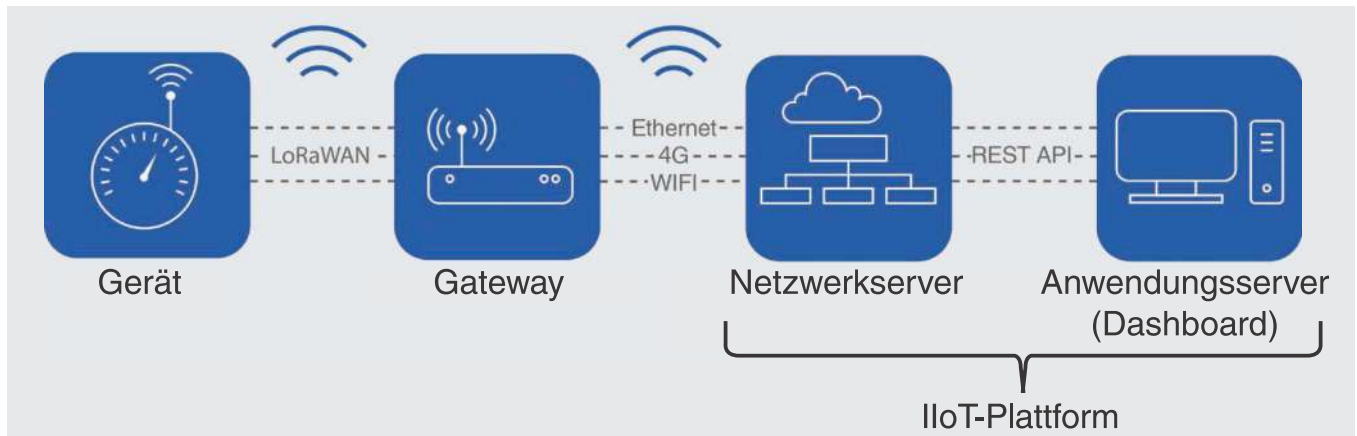

Daten von einem IIoT-fähigen Messgerät werden drahtlos über Funk zum Gateway übertragen. Es wird sichergestellt, dass nur autorisierte Endgeräte mit dem Netzwerkservers (z. B. LoRaWAN®) kommunizieren dürfen. Dafür ist das Messgerät vorab mit dem Netzwerkservers zu koppeln. Im LoRaWAN® kann die Funkübertragung bis zu 10 km [6,21 mi] betragen. Die Reichweiten sind abhängig von Faktoren wie der Topografie, der Platzierung des Gateways und Umwelteinflüssen.

Messwerte von mehreren Hundert LoRaWAN®-fähigen IIoT-Geräten, wie dem Zusammenbau Typ PGU23.100 inkl. NETRIS®3, können von einem Gateway erfasst und kabelgebunden (z. B. via Ethernet) oder Over-The-Air (z. B. via 4G) weiter zum Netzwerkservers übertragen werden.

In einer webbasierten IIoT-Plattform lassen sich die Messdaten speichern, Alarmer einstellen sowie Konfigurationen am Gerät vornehmen. Beim Überschreiten der Grenzwerte können Alarmmeldungen als Benachrichtigung via E-Mail versendet werden. Die Analyse der Messdaten kann über die Visualisierung im Dashboard erfolgen und ermöglicht so eine Fernüberwachung des Prozessdrucks. Zur Unterstützung der Inbetriebnahme des Messgeräts wird von WIKA eine App „myWIKAs wireless device“ zur Verfügung gestellt.

9. Technische Daten

Zulassungen

Logo	Beschreibung	Region
	EU-Konformitätserklärung	Europäische Union
	RED-Funkanlagenrichtlinie Das Gerät darf ohne Einschränkung in den folgenden Gebieten verwendet werden: EU und UK, CH, NO, LI	
	RoHS-Richtlinie	
	EU-Konformitätserklärung	Europäische Union
	ATEX-Richtlinie Explosionsgefährdete Bereiche - Ex i Zone 0 Gas II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Zone 20 Staub II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da	
	IECEx (Option) Explosionsgefährdete Bereiche - Ex i Zone 0 Gas Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Zone 20 Staub Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da	International

9. Technische Daten

Sicherheitstechnische Kennwerte (Ex)

Ex-Zulassung

IECEX	Zulassung	IECEX SEV 22.0026X
	IECEX-Kennzeichnung	Gas Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Staub Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135°C Da
	Angewandte Normen	■ IEC 60079-0 ■ IEC 60079-11
ATEX	Zulassung	SEV 22 ATEX 0622 X
	ATEX-Kennzeichnung	Gas II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Staub II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135°C Da
	Angewandte Normen	■ EN IEC 60079-0 ■ EN 60079-11

Kurzzeit-Eingangsparameter

Beanspruchungsdauer	≤ 1 s
Max. Strom U _i	8 V
Max. Leistung I _i	500 mA

Ausgangsparameter

U ₀	≤ 5,88 V
I ₀	≤ 200 mA
P ₀	≤ 295 mW

Max. zulässige Kapazität / Induktivität für die Gas Gruppe IIB

C ₀ [μF]	10	15	19	23	31	39	52	83	140	340	1.000
L ₀ [mH]	5	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002

Max. zulässige Kapazität / Induktivität für die Gas Gruppe IIC

C ₀ [μF]	1,3	1,9	2,6	3,7	4,6	5,8	8,1	11	16	30	43
L ₀ [mH]	1,6	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001

Umgebungstemperaturbereich

-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]


Oberflächentemperatur für Staubanwendungen

T₂₀₀ 135 °C

DE

9. Technische Daten

Abmessungen in mm [in]

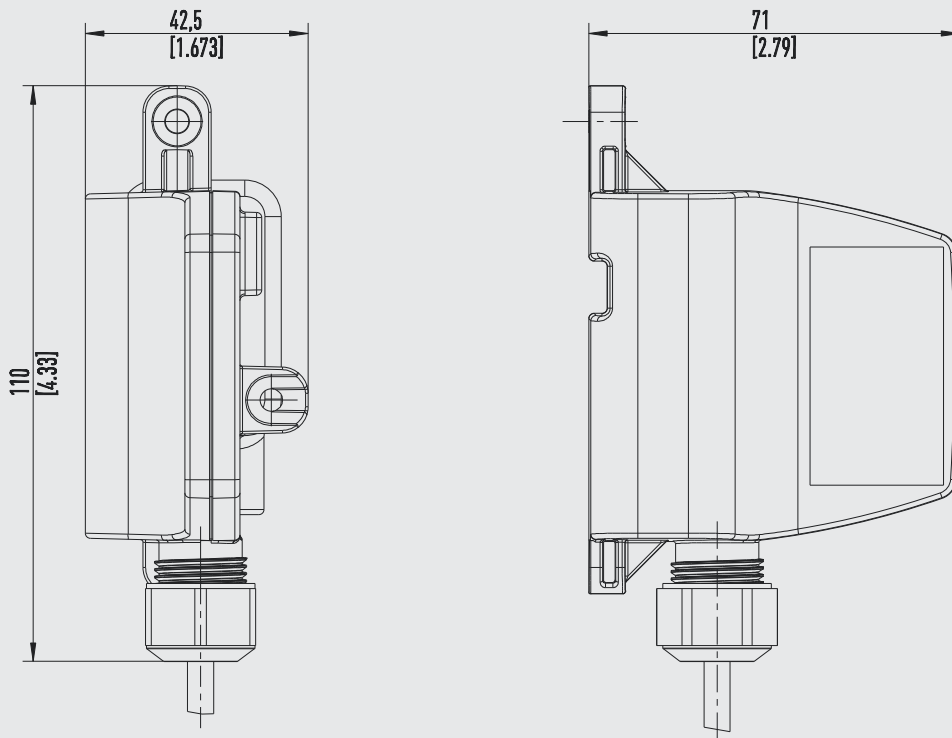

DE

Sommaire

1. Généralités	68
1.1 Abréviations, définitions.	69
1.2 Explications des symboles.	69
2. Sécurité	70
2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu	70
2.2 Utilisation inappropriée	70
2.3 Qualification du personnel	70
2.4 Etiquetage, marquages de sécurité	71
2.5 Marquage Ex	72
2.6 Informations ATEX	73
2.7 Conditions spécifiques pour une utilisation sûre (conditions X)	73
3. Transport, emballage et stockage	74
3.1 Transport.	74
3.2 Emballage et stockage	74
4. Conception et fonction	76
4.1 Vue générale	76
4.2 Description	76
4.3 Principe de fonctionnement	76
4.4 Raccordement à la plateforme IIoT	77
4.5 Spécification LoRaWAN®	78
4.6 Détail de la livraison	78
4.7 Passeport du produit.	78
5. Mise en service et utilisation	79
5.1 Exigences concernant le lieu d'installation	79
5.2 Montage mécanique	80
5.3 Montage de l'unité radio	81
5.4 Activation du NETRIS®3	84
5.5 Désactivation du NETRIS®3	85
5.6 Initiation manuelle d'une transmission LoRaWAN®	86
5.7 Autonomie de la batterie	86
6. Dysfonctionnements	87
7. Entretien et nettoyage	89
7.1 Entretien	89
7.2 Nettoyage	89
8. Démontage, retour et mise au rebut	90
8.1 Démontage	90
8.2 Retour.	90
8.3 Mise au rebut	91
9. Spécifications	92
Annex: EU declaration of conformity	131

1. Généralités

Documentation supplémentaire :

- Prière de se conformer à toute la documentation incluse dans le détail de la livraison.



Avant la mise en service de l'instrument, le mode d'emploi de l'instrument de mesure WIKA doit également être respecté.

- Types PGU23.100 et PGU26.100, numéro d'article 14520946
- Type TGU73, numéro d'article 14602074
- Type TRU, numéro d'article 14604950
- Type FLRU-SFI, numéro d'article 14609053
- Type PEU-2x, numéro d'article 14602071

FR

Documentation supplémentaire :

- Prière de se conformer à toute la documentation incluse dans le détail de la livraison.



Avant la mise en service de l'instrument, il convient de respecter le mode d'emploi supplémentaire relatif aux fréquences radio, LoRaWAN® et mioty® numéro d'article 14683336.

1. Généralités

- L'instrument décrit dans le mode d'emploi est conçu et fabriqué selon les dernières technologies. Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et de respect de l'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de l'instrument.
- Le mode d'emploi fait partie de l'instrument ; il doit être conservé à proximité immédiate de celui-ci et accessible à tout moment pour le personnel qualifié. Confier le mode d'emploi à l'utilisateur ou propriétaire ultérieur de l'instrument.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- En cas d'interprétation différente de la version traduite du mode d'emploi et de la version anglaise, c'est la version anglaise qui prévaut.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.

1. Généralités

■ Pour obtenir d'autres informations :

- Site Internet : www.wika.fr / www.wika.com
- Fiche technique correspondante : AC 40.03
- Documentation complémentaire : "Documentation complémentaire" de l'instrument de mesure WIKA concerné sur www.wika.fr

1.1 Abréviations, définitions

- Puce
- Instruction
- 1. ... x. Suivre les instructions étape par étape
- ⇒ Résultat des instructions
- Voir ... renvois
- DevEUI Identifiant unique et ponctuel pour chaque instrument (ex-works) LoRa®

1.2 Explications des symboles



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



ATTENTION !

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de provoquer de légères blessures ou des dommages matériels et environnementaux si elle n'est pas évitée.



DANGER !

... indique les dangers liés au courant électrique. Danger de blessures graves ou mortelles en cas de non respect des consignes de sécurité.



DANGER !

... indique une situation dans des zones explosives présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



Information

... met en exergue les conseils et recommandations utiles de même que les informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.

2. Sécurité

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le type NETRIS®3 est une unité radio qui transmet les données d'un capteur ou d'un instrument de mesure et qui est utilisé pour l'entretien conditionnel et préventif ou correctif dans les applications industrielles.

L'instrument peut être utilisé partout où une surveillance Web à distance et centralisée est nécessaire dans les zones protégées contre les explosions.

La surveillance à distance de la pression du process via la transmission sans fil n'est adaptée qu'aux applications non critiques et sans incidence sur la sécurité.



L'utilisation du signal LoRaWAN® pour des applications mobiles est limitée (par ex. outils mobiles ou cuves). Cela vaut particulièrement pour des facteurs d'étalement élevés, voir 9 "Spécifications".

La surveillance à distance du point de mesure est effectuée par le biais d'une plateforme Internet.



La fonction de surveillance à distance ne doit pas être utilisée à des fins de contrôle, car il n'est pas possible de garantir que les paquets de données ne seront pas perdus pendant la transmission sans fil.

Utiliser l'instrument uniquement pour des applications qui se trouvent dans les limites de ses performances techniques.

L'instrument est conçu et construit exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Aucune réclamation auprès du fabricant ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

2.2 Utilisation inappropriée

- Toute utilisation différente ou au-delà de l'utilisation prévue est considérée comme inappropriée.
- S'abstenir de toutes modifications non autorisées sur l'instrument.
- Ne pas utiliser cet instrument dans des dispositifs de sécurité ou d'arrêt d'urgence.

2.3 Qualification du personnel



Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite

2. Sécurité

Personnel qualifié

Le personnel qualifié, autorisé par l'opérateur, est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances dans le domaine de l'instrumentation de mesure et de régulation et de son expérience, de même que de sa connaissance des réglementations nationales et des normes en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux décrits et d'identifier de façon autonome les dangers potentiels.


Connaissance spécifique pour l'utilisation des instruments en zone explosive :

Le personnel qualifié doit avoir les connaissances requises des types de protection contre l'ignition, des réglementations et dispositions concernant les équipements en zones explosives.

2.4 Etiquetage, marquages de sécurité

La lisibilité de l'étiquetage et des marquages de sécurité doit être préservée.

Plaque signalétique (exemple)

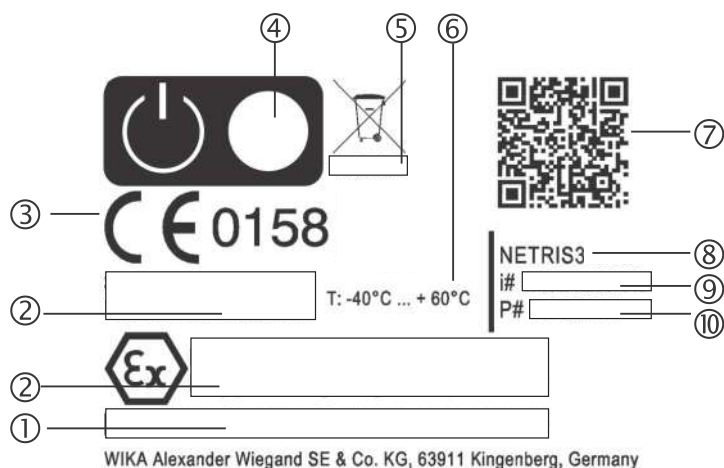

- | | |
|--|--|
| ① DevEUI | ⑥ Température ambiante admissible |
| ② Marquage Ex | ⑦ Code QR pour l'application de numéro de série WIKA |
| ③ Marquage de conformité + numéro d'identification de l'organisme notifié ou agréé | ⑧ Nom du produit |
| ④ LED d'état | ⑨ Numéro de série intelligent |
| ⑤ Date de fabrication (MM/AAAA) | ⑩ Numéro d'article |

Symboles



Ne pas mettre au rebut avec les ordures ménagères. Assurer une mise au rebut correcte en conformité avec les réglementations nationales.

2. Sécurité



Lire impérativement le mode d'emploi avant le montage et la mise en service de l'instrument.

→ Pour des informations complémentaires sur le code QR, voir “Recommandation technique TR005” de la LoRa Alliance® sur le site Internet <https://lora-alliance.org>

2.5 Marquage Ex



DANGER !

Danger vital dû à la perte de la protection contre les explosions

Le non respect de ces instructions peut entraîner une perte de la protection contre les explosions.

- ▶ Effectuer l'installation et la mise en service de l'instrument conformément aux spécifications du fabricant.
- ▶ Observer les consignes de sécurité de ce chapitre et les autres instructions liées à la protection contre les explosions contenues dans ce mode d'emploi, voir chapitre 9 “Specifications”.
- ▶ Respecter les indications de l'attestation d'examen de type valable de même que les prescriptions nationales applicables concernant le montage et l'utilisation en zone explosive (par exemple CEI 60079-14). Contrôler que la classification est adaptée à l'application. Respecter les réglementations nationales applicables.
- ▶ Le boîtier est scellé en usine. Le boîtier ne doit pas être ouvert. Avant l'installation, il est nécessaire de vérifier que l'instrument ne présente aucun défaut et qu'il n'est pas endommagé.
- ▶ Aucune conversion ni modification ne peut être apportée à l'instrument.
- ▶ L'appareil contient un stockage d'énergie active même lorsqu'il ne fonctionne pas. Les appareils défectueux doivent par conséquent être retirés de la zone explosive immédiatement et mis au rebut de manière appropriée.



L'unité radio WIKA type NETRIS®3 porte un marquage pour la zone 0. Par conséquent, l'unité radio WIKA peut être installée et utilisée dans les zones 0, 1 et 2.

Marquage

Agrément Ex

IECEx	Agrément	IECEx SEV 22.0026X	
	Marquage IECEx	Gas	Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga
		Dust	Ex ia [ia Da] IIB T ₂₀₀ 135 °C Da
	Normes appliquées	■ CEI 60079-0 ■ CEI 60079-11	

14521664.07 02/2025 EN/DE/FR/ES

2. Sécurité

Marquage

ATEX	Agrément	SEV 22 ATEX 0622 X	
	Marquage ATEX	Gas	II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga
		Dust	II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da
	Normes appliquées	■ EN CEI 60079-0 ■ EN 60079-11	

2.6 Informations ATEX

Comme l'unité radio de type NETRIS[®]3 de WIKA est toujours utilisée en combinaison avec un instrument de mesure WIKA (par ex. avec le modèle PGU2x.100), l'instrument avec la zone explosive la plus basse spécifie l'ensemble de la zone explosive. En l'occurrence, dans le cas plus bas, la zone explosive 1. L'instrument de mesure WIKA PGU2x.100 est certifié pour une utilisation dans la zone 1. L'unité radio NETRIS[®]3 est certifiée pour une utilisation dans la zone 0. C'est pourquoi le montage de ces deux instruments peut être effectué uniquement dans les zones explosives 1.

Des vérifications de sécurité intrinsèque peuvent être fournies sous forme préfabriquée pour la documentation des circuits à sécurité intrinsèque pour toutes les combinaisons possibles d'instruments de mesure NETRIS[®]3.

2.7 Conditions spécifiques pour une utilisation sûre (conditions X)

Dans certaines circonstances extrêmes, le boîtier non métallique peut générer un niveau de charge électrostatique susceptible de s'enflammer. C'est pourquoi l'équipement ne doit pas être installé dans un endroit où les conditions extérieures provoquent la formation de charges électrostatiques sur de telles surfaces. De plus, l'équipement ne doit être nettoyé qu'à l'aide d'un chiffon humide.

FR

3. Transport, emballage et stockage

3. Transport, emballage et stockage



ATTENTION !

Dommages liés à un transport inapproprié

Des dommages liés à un transport inapproprié peuvent se produire.

- ▶ Lors du déchargement des colis à la livraison comme lors du transport des colis en interne après réception, il faut procéder avec soin et observer les consignes liées aux symboles figurant sur les emballages.
- ▶ Lors du transport en interne, observer les instructions du chapitre 3.2 “Emballage et stockage”.

3.1 Transport

Vérifier s'il existe des dégâts sur l'instrument liés au transport.
Communiquer immédiatement les dégâts constatés.

Si l'instrument est transporté d'un environnement froid vers un environnement chaud, la formation de condensation peut provoquer un dysfonctionnement de l'instrument. Avant la remise en service, attendre que la température de l'instrument et la température ambiante s'équilibrent.

3.2 Emballage et stockage

Le stockage dans une zone explosive est interdit.

N'enlever l'emballage qu'avant le montage. Conserver l'emballage, qui offre une protection optimale lors d'un transport (par ex. changement de lieu de montage, renvoi pour réparation).

Conditions admissibles sur le lieu de stockage :

Température ambiante : -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]

Température de stockage : -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]

Humidité : 20 ... 90 % d'humidité relative

Eviter les influences suivantes :

- Lumière solaire directe ou proximité d'objets chauds
- Vibrations mécaniques, chocs mécaniques (mouvements brusques en le posant)
- Suie, vapeur, poussière et gaz corrosifs

Conserver l'instrument dans l'emballage original dans un endroit qui satisfait aux conditions susmentionnées.

Les instruments qui ont déjà été mis en service doivent être nettoyés avant d'être stockés, voir 7.2 “Nettoyage”.

Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, mettre l'instrument hors service, l'emballer et le stocker comme suit :

1. Désactiver l'unité radio WIKA à l'aide de l'aimant d'activation.
2. Emballer l'unité radio WIKA dans un film plastique antistatique.

3. Transport, emballage et stockage

3. Placer l'unité radio WIKA dans l'emballage avec un matériau isolant contre les chocs.
4. En cas d'entreposage pour une longue période (plus de 30 jours), mettre également un sachet absorbeur d'humidité dans l'emballage.




Stockage provisoire après le montage. Pour protéger la batterie lors du stockage d'une unité radio déjà activée pendant une période prolongée, cette dernière peut être à nouveau désactivée.

4. Conception et fonction

4. Conception et fonction

4.1 Vue générale

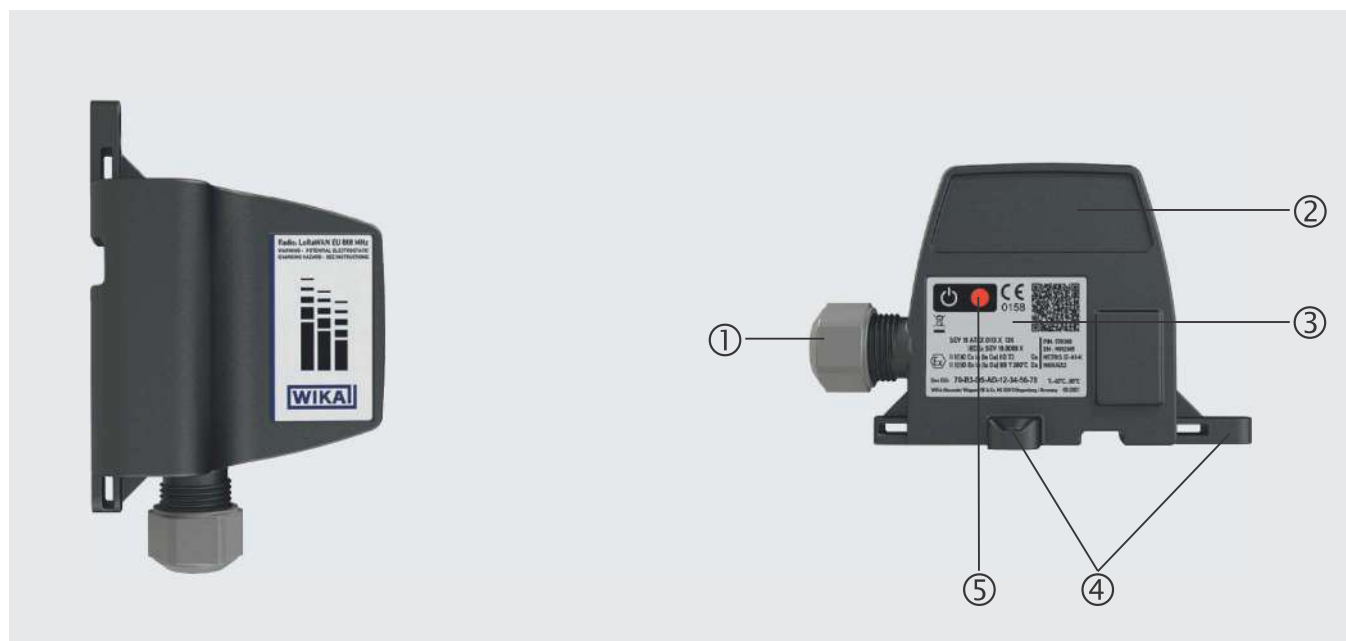

- ① Presse-étoupe
- ② Antenne interne
- ③ Plaque signalétique
- ④ Trous de fixation
- ⑤ LED d'état

4.2 Description

L'unité radio NETRIS®3 transmet des données sur de longues distances grâce à la technologie LPWAN ("Low-Power Wide-Area Network", réseau étendu à basse consommation) innovante. Il est ainsi possible de réaliser sans problème des installations à l'intérieur des bâtiments, dans des caves ou dans des réservoirs souterrains.

La transmission des valeurs mesurées vers la plateforme IIoT s'effectue selon un intervalle de transmission prédéfini. Les intervalles de mesure et de transmission, ainsi que les seuils d'alarme pour des valeurs mesurées particulières, peuvent être configurés selon les spécifications LoRaWAN®. Une configuration peut être effectuée via le cloud.

4.3 Principe de fonctionnement

Le signal de mesure est transmis numériquement de l'instrument de mesure WIKA via un câble à l'unité radio NETRIS®3, puis sans fil via l'antenne du module radio à une passerelle.

Le type NETRIS®3 utilise la norme radio LoRaWAN® de classe A, conçue pour permettre des économies d'énergie.

Cela signifie que la communication avec une passerelle adaptée est principalement composée de liaisons montantes (messages provenant de l'instrument de mesure). Une liaison montante se produit toujours par cycles réguliers et prédéfinis (vitesse

4. Conception et fonction

de transmission). Le taux de mesure peut être défini indépendamment du taux de transmission. Si une limite d'alarme est dépassée ou atteinte au cours d'un cycle de mesure, un transfert de données est immédiatement effectué, quelle que soit la vitesse de transmission définie.

Après une liaison montante réussie, deux voyants limités dans le temps peuvent être utilisés pour la liaison descendante (message vers l'instrument de mesure). Cela permet une communication bidirectionnelle et la réception des commandes de contrôle du réseau. Si cette possibilité n'est pas utilisée, l'appareil final ne peut recevoir des données qu'après une nouvelle liaison montante.

→ Pour en savoir plus, consulter le site Internet : <https://lora-alliance.org>

Liaisons montantes typiques :

- Valeurs mesurées : selon l'instrument de mesure utilisé
- Alarmes de process : réglables en conséquence
- Alarme technique : reflète l'état de l'instrument, ainsi que la qualité et la fiabilité de la mesure
- Alarme de l'unité radio : basée sur l'état général du système. Si cette alarme retentit, il convient d'examiner l'occurrence d'une alarme de process et les valeurs mesurées cycliques
- Notifications pour diagnostic d'erreur
- ID de configuration (pour identifier les modifications dans les taux de mesure et de transmission)

Liaison descendante typique :

Changement de configuration (par ex. taux de mesure, taux de transmission, paramètre d'alarme, etc.).

L'unité radio WIKA détecte automatiquement, dans le cas de messages devant être confirmés (par ex. alarmes), que le paquet de transmission n'est pas arrivé et le transmet à nouveau avec des propriétés de transmission modifiées (facteurs de propagation) jusqu'à ce que la réception soit confirmée par le système.



Des facteurs de propagation supérieurs entraînent une portée augmentée, une durée de transmission plus longue ainsi qu'une consommation d'énergie accrue de l'appareil sans fil.

4.4 Raccordement à la plateforme IIoT

L'instrument est connecté à une passerelle LoRaWAN® et les valeurs mesurées sont transférées vers l'infrastructure IIoT selon des intervalles configurables. Pour les données d'enregistrement spécifiques à l'instrument concernant le réseau LoRaWAN®, voir le guide de démarrage rapide (compris dans le détail de la livraison).

4. Conception et fonction

4.5 Spécification LoRaWAN®

Pour la transmission des données, NETRIS®3 utilise LoRaWAN® version 1.0.3.

4.6 Détail de la livraison

Unité radio WIKA :

- Unité radio WIKA, type NETRIS®3
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi

Kit de montage :

- Aimant d'activation
- 1 vis longue pour le montage sur paroi
- 1 cheville pour le montage sur paroi
- 2 vis courtes, uniquement pour le montage sur la paroi arrière du boîtier du manomètre
- 2 attaches de câble pour les tuyaux, d'un diamètre max. de 80 mm [3,15 po]

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

4.7 Passeport du produit

Le passeport du produit est accessible sur la page des détails du produit sur le site Internet de WIKA ou via le code QR sur la plaque signalétique directement via l'application du numéro de série WIKA associé.



[Application web](#)



[Page produit](#)

WIK A - numéro de série intelligent

Le “numéro de série intelligent WIK A” et l'application du numéro de série correspondant constituent l'outil qui centralise toutes les informations requises sur l'instrument spécifique.

Une fois le numéro de série intelligent saisi dans l'application web, tous les détails spécifiques sur la version de l'instrument fabriquée sont affichés.

5. Mise en service et utilisation

5. Mise en service et utilisation

Personnel : personnel qualifié



DANGER !

Danger d'explosion vital !

En cas de travail en atmosphère inflammable, il existe un risque d'explosion avec danger vital.

- Réaliser les travaux d'installation uniquement dans des environnements non explosifs.



AVERTISSEMENT !

Blessure physique

Lors de la mise en service, le danger peut provenir de fluides agressifs et de pressions élevées.

- Observer les informations de la fiche de données de sécurité du fluide correspondant.
- Avant de procéder au raccordement à une cuve, une canalisation ou un système, il convient de les dépressuriser.

FR

Utiliser uniquement des pièces d'origine ; voir chapitre 1 "Généralités".

Avant l'installation, la mise en service et le fonctionnement, assurez-vous que l'instrument approprié a été choisi en termes d'échelle de mesure, d'exécution et de conditions de mesure spécifiques.

L'opérateur doit vérifier que le système est correctement installé et contrôlé avant sa première mise en service. Un document de protection contre l'explosion doit être établi sous la responsabilité de l'opérateur. L'état correct du système est maintenu grâce à des tests et à un entretien réguliers.

5.1 Exigences concernant le lieu d'installation

Les instruments doivent être protégés contre un encrassement important et contre les fluctuations de la température ambiante. La température ambiante et la température du fluide ne doivent jamais se trouver en dehors des conditions de fonctionnement admissibles, voir chapitre 9 "Specifications". La température sur le boîtier de l'instrument ne doit pas excéder la valeur de 60 °C [140 °F]. La valeur limite de l'appareil doit être respectée par des mesures appropriées, par exemple par un montage à distance de grandes surfaces chaudes ou de cuves.

5. Mise en service et utilisation

5.2 Montage mécanique



ATTENTION !

Dommages à l'instrument

Pour éviter d'endommager l'instrument, il convient de respecter les points suivants :

- ▶ L'instrument ne doit pas être soumis à une quelconque contrainte mécanique (par exemple être utilisé comme aide pour grimper, comme support pour des objets).
- ▶ Installer l'instrument de manière à exclure les charges électrostatiques inhérentes au process (par exemple causées par des fluides qui coulent) puissent être exclues.
- ▶ Vérifier que l'instrument peut établir une connexion sans fil correcte avec la passerelle.
- ▶ Lors de l'installation, il convient de s'assurer que l'instrument est installé avec le moins de vibrations possible et à l'abri des champs magnétiques.

Consignes de sécurité pour l'installation

Installer les instruments conformément aux instructions du fabricant et aux normes et réglementations en vigueur. Pour les applications en extérieur, l'emplacement sélectionné de l'installation doit être adapté à l'indice de protection spécifié, de sorte que l'instrument ne soit pas exposé à des conditions météorologiques inadmissibles. Afin d'éviter tout échauffement supplémentaire, les instruments ne doivent pas être exposés directement aux rayons du soleil pendant le fonctionnement.



Pour garantir que le niveau de l'indice de protection est maintenu, vérifier que le joint d'étanchéité est correctement placé.

Installation

1. Déballez l'unité radio WIKA et l'instrument de mesure WIKA, puis vérifiez qu'ils sont complets.
2. Pour le montage de l'unité radio WIKA, utiliser uniquement le kit de montage fourni séparément dans le détail de la livraison.
3. Retirer uniquement l'emballage et les capuchons de protection de tous les composants immédiatement avant le montage, dans une zone non explosive et dans un environnement sec, en veillant à ce que la protection contre les décharges électrostatiques soit suffisante (par exemple, vêtements antidécharges électrostatiques).
4. Brancher le connecteur de l'instrument de mesure WIKA sur l'unité radio WIKA, en suivant le guide d'orientation.
5. Serrer la vis de manière à garantir un raccordement solide au connecteur. Vérifier que le connecteur n'est pas endommagé.
→ Fixer le connecteur M12 à l'aide du capuchon.

5. Mise en service et utilisation

5.3 Montage de l'unité radio

Exemple avec l'instrument de mesure WIKA type PGU23.100

NETRIS®3 et l'instrument de mesure WIKA ne sont pas raccordés



FR

NETRIS®3 et l'instrument de mesure WIKA sont raccordés par un montage direct



Pour le montage de l'unité radio WIKA au dos du boîtier de type PGU2x.100, utiliser uniquement les vis courtes incluses dans le détail de la livraison. Serrer à un couple de 1,5 Nm. L'unité radio WIKA ne peut être montée sur l'instrument de mesure WIKA que jusqu'à la température admissible maximale de l'instrument de mesure de 60 °C [140 °F]. En cas de dépassement de la température admissible maximale, il convient d'envisager la possibilité d'un montage éloigné du point de mesure, voir "NETRIS®3 et l'instrument de mesure WIKA sont raccordés à une distance (montage sur paroi)".

5. Mise en service et utilisation

NETRIS®3 et l'instrument de mesure WIKA, raccordés à la conduite de process

L'unité radio WIKA ne peut être montée sur le process que jusqu'à la température admissible maximale au niveau de la conduite de process de 60 C [140 °F]. En cas de dépassement de la température admissible maximale, il convient d'envisager la possibilité d'un montage éloigné du point de mesure, voir "NETRIS®3 et l'instrument de mesure WIKA sont raccordés à une distance (montage sur paroi)".

NETRIS®3 et l'instrument de mesure WIKA sont raccordés à une distance (montage sur paroi)



Pour le montage sur paroi de l'unité radio WIKA, utiliser uniquement les vis longues incluses dans la livraison.

Notes sur les caractéristiques de rayonnement

- Afin de garantir la meilleure qualité d'envoi possible, la liaison radio entre l'antenne et la passerelle de réception doit avoir le moins de barrières possible.
- L'intensité du signal peut être légèrement, voire fortement, altérée par des murs en béton, des blindages métalliques, des armoires et des paysages vallonnés.
- Afin de garantir les meilleures puissances de transmission de l'antenne, aucun objet en métal, tel qu'une tuyauterie, ne doit se trouver à moins de 10 cm [3,94 po] de l'antenne.

5. Mise en service et utilisation

Caractéristiques du rayonnement

Lors de l'installation de l'unité radio, les principes suivants doivent être respectés pour utiliser pleinement les caractéristiques du rayonnement de l'antenne :

- Aucun composant tel que des tuyaux métalliques, des armoires de contrôle, etc. ne doit se trouver dans le sens de visualisation de la passerelle LoRaWAN®. Les pièces en béton contenant des armatures et les bâtiments en béton peuvent également avoir un impact négatif sur les caractéristiques du rayonnement. Toute barrière entre l'unité radio et la passerelle peut nuire à la qualité de la transmission.
- Monter l'unité radio aussi haut que possible. Utiliser la longueur de câble maximale à cet effet.
- Pour garantir la puissance de transmission maximale de l'antenne, aucun objet en métal, tel que des conduites, ne doit se trouver à moins de 10 cm [3,94 po] de l'antenne.
- Les caractéristiques de rayonnement optimal sont obtenues lorsque l'unité radio est montée avec l'axe Z orienté vers le haut, voir figure suivante :
- La passerelle de réception doit être alignée sur l'axe Y afin d'obtenir une puissance de transmission optimale, voir figure suivante :

FR



Polarisation horizontale, plan x-z
Polarisation verticale, plan x-z

5. Mise en service et utilisation

Informations relatives à l'installation de la passerelle de réception

Placer la passerelle de manière à ce que la puissance de transmission soit optimale. Pour cela, tenir compte des recommandations suivantes :

- Selon l'application, choisir une passerelle pour un usage extérieur ou intérieur.
- Entre l'antenne de l'instrument et la passerelle, il doit y avoir le moins de barrières possible (par exemple, des murs et des collines).
- Tenir compte des caractéristiques du rayonnement de l'antenne lors du positionnement de la passerelle.
- Si les instruments de mesure sont situés sur un seul niveau, il est recommandé de monter l'antenne LoRaWAN® à la verticale sur la passerelle.
- L'idéal est de l'installer au milieu de la zone à couvrir.
- S'assurer que la passerelle est installée à une hauteur suffisante et qu'elle n'est pas recouverte par un objet à proximité. Plus la passerelle est installée haut, plus la portée de la connexion LoRaWAN® est longue.

Contrainte de vibration admissible sur le lieu de montage

Les instruments doivent toujours être installés dans des endroits exempts de vibrations. Si nécessaire, il est possible d'isoler l'instrument du lieu de montage en utilisant, par exemple, une ligne de raccordement flexible entre le point de mesure et l'instrument, et en fixant ce dernier sur un support adapté.

Lorsque cela n'est pas possible, les valeurs limites suivantes de la liaison la plus faible ne doivent pas être dépassées :

Plage de fréquence	< 150 Hz
Accélération	< 0,5 g (5 m/s ²)



La contrainte de vibration admissible lors du montage de l'unité radio WIKA au dos du boîtier de l'instrument de mesure WIKA de type PGU2x.100 est déterminée par le composant dont les valeurs limites sont les plus faibles.

Charge de température

L'installation de l'instrument doit être faite de telle sorte que la température de fonctionnement admissible, compte tenu également des effets de convection et de rayonnement thermique, ne dépasse ni ne tombe en-dessous des limites admissibles.

5.4 Activation du NETRIS®3

La mise en marche et l'arrêt de l'appareil doivent être effectués uniquement à l'aide de l'aimant d'activation fourni dans le détail de la livraison.



Pour éviter toute communication radio pendant le transport et le stockage, l'activation de l'appareil n'est possible que si l'instrument de mesure est correctement raccordé.

5. Mise en service et utilisation

En suivant les instructions décrites ci-dessous, la LED s'allume en vert pendant environ 5 s après l'activation réussie.

1.  Utiliser l'aimant d'activation pour actionner le commutateur Reed à l'endroit indiqué.
La LED s'allume en rouge pendant environ 1 s.
2.  Déplacer dans les 3 s l'aimant d'activation sur le commutateur Reed une seconde fois pour lancer l'activation.
La LED s'allume en vert pendant environ 1 s et le processus de connexion LoRaWAN® démarre avec l'autorisation.
→ Sans cette étape, l'instrument reste désactivé. Cette seconde étape permet d'éviter une activation accidentelle de l'instrument.
 ⇒ Après une activation réussie et un processus de connexion LoRaWAN® réussi, la LED s'allume en vert pendant 5 s.
 ⇒ Après une activation réussie et un échec du processus de connexion LoRaWAN®, la LED s'allume en rouge pendant 5 s.
⇒ Il est impossible de procéder à l'activation sans instrument de mesure connecté. Dans ce cas, la LED s'allume en rouge pendant 3 s et l'instrument s'éteint.

5.5 Désactivation du NETRIS®3

Désactiver toutes les fonctions, en particulier la communication LoRaWAN®, lors du stockage et du transport. L'instrument est livré désactivé. La désactivation doit être effectuée uniquement à l'aide de l'aimant d'activation fourni dans le détail de la livraison.

En suivant les instructions décrites ci-dessous, la LED s'allume en rouge pendant environ 3 s après la désactivation réussie.

1.  Utiliser l'aimant d'activation pour actionner le commutateur Reed à l'endroit indiqué.
→ La LED s'allume en vert pendant environ 1 s.
2.  Déplacer dans les 3 s l'aimant d'activation sur le commutateur Reed une seconde fois.
→ La LED s'allume en vert pendant environ 1 s.
3.  Déplacer dans les 3 s l'aimant d'activation sur le commutateur Reed une troisième fois.
→ La LED s'allume en vert pendant environ 3 s.
⇒ L'instrument reste éteint.

5. Mise en service et utilisation



Sans la 3e étape, l'instrument reste allumé et une réinitialisation (demande de connexion, initialisation, etc.) est déclenchée.

5.6 Initiation manuelle d'une transmission LoRaWAN®

Si l'instrument est en service, l'aimant peut effectuer une nouvelle demande de connexion, y compris la transmission de la valeur mesurée.

En suivant les instructions décrites ci-dessous, la LED s'allume en vert pendant environ 5 s après la transmission des données réussie.

- FR
-  Utiliser l'aimant d'activation pour actionner le commutateur Reed à l'endroit indiqué.
 - La LED s'allume en vert pendant environ 1 s et le processus de connexion LoRaWAN® démarre avec l'autorisation.
 -  ⇒ Après un processus de connexion LoRaWAN® réussi, la LED s'allume en vert pendant 5 s.

5.7 Autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie dépend de nombreux facteurs, tels que le taux de mesure et l'intervalle de transmission, le facteur d'étalement et les températures ambiante et de process. La valeur indiquée est donc approximative. Lors du calcul de la valeur approximative, on suppose une température ambiante constante de 20 °C [68 °F].

La durée de vie de la batterie dépend fortement de la fréquence à laquelle l'instrument effectue une mesure à l'aide de l'instrument de mesure connecté et transmet ou envoie ensuite cette valeur via LoRaWAN®. Par conséquent, pour que la batterie reste opérationnelle jusqu'à 5 ans, il ne faut pas dépasser une mesure et une transmission horaires.

6. Dysfonctionnements

6. Dysfonctionnements

Personnel : personnel qualifié



DANGER !

Danger d'explosion vital

En cas de travail en atmosphère inflammable, il existe un risque d'explosion avec danger vital.

- Rectifier les défauts uniquement en atmosphères non-inflammables !



ATTENTION !

Blessures physiques et dommages matériels et environnementaux

Si les défauts ne peuvent pas être éliminés au moyen des mesures listées, l'instrument doit être mis hors service immédiatement.

- Contacter le fabricant.
- S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, prière de respecter les indications mentionnées au chapitre 8.2 "Retour".



Pour le détail des contacts, merci de consulter le chapitre 1 "Généralités" ou le dos du mode d'emploi.

FR

Défaut	Raisons	Mesures
La connexion a la plateforme IIoT a échoué	Identifiants de connexion perdus	Contacteur le distributeur/fournisseur
	Identifiants de connexion incorrects	Vérifier en utilisant les identifiants de connexion fournis
	Le pare-feu du client bloque les interfaces	Contacteur la personne en charge de l'infrastructure
	L'instrument est hors de portée de la passerelle	Suivre les instructions du mode d'emploi
	Mise en service mal réalisée ou point de montage inadapté	
Le code QR est illisible	Pas assez de lumière, éloignement trop important	Optimisation par l'opérateur
	Etiquette endommagée	Les données d'enregistrement spécifiques à l'instrument concernant le réseau LoRaWAN® peuvent être extraites du guide de démarrage rapide (compris dans la livraison).

7. Entretien et nettoyage

Défaut	Raisons	Mesures
Aucune transmission des valeurs mesurées	Batterie vide	Remplacer l'instrument, car la batterie n'est pas remplaçable
	Instrument hors de portée de la passerelle	Suivre les instructions du mode d'emploi, voir chapitre 2.1 "Utilisation conforme à l'usage prévu"
	Dommages liés à une mauvaise utilisation	Suivre les instructions du mode d'emploi, voir chapitre 2.1 "Utilisation conforme à l'usage prévu"
	Modifications de l'infrastructure	Contacteur la personne en charge de l'infrastructure
Valeur mesurée individuelle non transmise	Collision lors du transfert de données	Inévitable. Possibilité d'adapter l'infrastructure
Dommage mécanique	Manipulation incorrecte	Remplacer l'instrument
	Charge inadmissible sur le point de montage (par ex. incendie)	
	Câble endommagé	

8. Démontage, retour et mise au rebut

7. Entretien et nettoyage

Personnel : personnel qualifié



Pour le détail des contacts, merci de consulter le chapitre 1 “Généralités” ou le dos du mode d’emploi.

7.1 Entretien

L’instrument ne requiert aucun entretien.

Si la batterie est vide, l’instrument doit être entièrement remplacé et réenregistré dans le cloud au même endroit, voir chapitre 1 „Généralités“.

7.2 Nettoyage



ATTENTION !

Blessures physiques et dommages matériels et environnementaux

Un nettoyage inapproprié peut conduire à des blessures physiques et à des dommages aux équipements ou à l’environnement. Les restes de fluides se trouvant sur les instruments démontés peuvent mettre en danger les personnes, l’environnement ainsi que l’installation.

- ▶ Porter l’équipement de protection requis.
- ▶ Effectuer la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessous.



ATTENTION !

Dommages aux équipements

Un nettoyage inapproprié peut conduire à l’endommagement de l’instrument.

- ▶ Ne pas utiliser de détergents agressifs.
- ▶ Ne pas utiliser d’objets pointus ou durs pour le nettoyage.
- ▶ N’utiliser aucun solvant ou agent abrasif pour le nettoyage.

1. Si nécessaire, désactiver la transmission des données pour effectuer le nettoyage.
2. Avant le nettoyage, débrancher correctement l’instrument de l’instrument de mesure WIKA.
3. Porter l’équipement de protection requis.
4. Nettoyer l’instrument avec un chiffon humide. Eviter tout contact du raccord d’antenne avec l’humidité !
5. Laver et décontaminer l’instrument démonté afin de protéger les personnes et l’environnement contre les dangers liés aux résidus de fluides.

8. Démontage, retour et mise au rebut

8. Démontage, retour et mise au rebut

8.1 Démontage

Débrancher le connecteur sur l'instrument de mesure WIKA du NETRIS®3, en suivant le guide d'orientation, voir chapitre 5.2 "Montage mécanique".

8.2 Retour

En cas d'envoi de l'instrument, il faut respecter impérativement les points suivants :

Tous les instruments livrés à WIKA doivent être exempts de substances dangereuses (acides, bases, solutions, etc.) et doivent donc être nettoyés avant d'être retournés. Une preuve écrite de la décontamination doit être jointe au retour, voir le portail des retours sur le site Internet www.wika.de.



Avant de retourner l'instrument, il faut désactiver la transmission des données de l'unité radio NETRIS®3 et le détacher complètement de l'instrument de mesure.

Instruments utilisant des batteries au lithium-ion ou des batteries au lithium-métal

Les batteries au lithium-ion ou au lithium-métal incluses sont soumises aux exigences des lois sur les produits dangereux. Les exigences spéciales concernant l'emballage et le marquage doivent être respectées lors de l'envoi. Un expert en produits dangereux doit être consulté lors de la préparation de l'envoi. Ne pas expédier des batteries endommagées ou défectueuses. Respecter les diverses exigences sur les produits dangereux concernant leurs modes de transport respectifs, ainsi que tout autre réglementation nationale.

Pour retourner l'instrument, utiliser l'emballage original ou un emballage adapté au transport.

Pour éviter tout endommagement :

1. Emballer l'instrument dans un film plastique antistatique.
2. Placer l'instrument dans son emballage et le protéger uniformément à l'aide d'un matériau isolant. Isoler de manière uniforme tous les côtés de l'emballage de transport.
3. Mettre si possible un sachet absorbant d'humidité dans l'emballage.
4. Indiquer lors de l'envoi qu'il s'agit d'un instrument de mesure très sensible à transporter.



Des informations relatives à la procédure de retour sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique "Services".

8. Démontage, retour et mise au rebut

8.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut représenter un risque pour l'environnement. Eliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.

Mise au rebut des équipements électriques dotés de batteries installées de manière permanente/de batteries rechargeables



Cet instrument est étiqueté conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet instrument ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

- Remettre les instruments usagés à un point de collecte désigné pour la mise au rebut des appareils électriques et électroniques afin qu'ils soient éliminés dans le respect de l'environnement.
- Assurer une mise au rebut correcte en conformité avec les réglementations nationales et respecter les réglementations en vigueur.
- Ne pas forcer pour retirer de l'instrument les batteries installées de manière permanente/les batteries rechargeables ; les batteries au lithium-ion, en particulier, présentent un risque d'incendie si elles sont gravement endommagées ou déformées.
- Mettre au rebut l'ensemble des instruments usagés avec les batteries rechargeables. Les centres de recyclage disposent d'un conteneur séparé à cet effet.

Si possible, décharger complètement les piles avant la mise au rebut et isoler les contacts afin d'éviter les court-circuits.

FR

9. Spécifications

9. Spécifications

Vue générale des versions d'instruments de mesure WIKA adaptés

Type		Description
	PGU2x.100	Manomètre à tube manométrique → Voir fiche technique PV 42.03
	TGU	Thermomètre à dilatation de gaz → Voir fiche technique TV 17.13
	TRU	Sonde à résistance miniature → Voir fiche technique TE 63.03
	FLRU-SFI	Transmetteur de niveau Reed → Voir fiche technique LM 20.13
	PEU-2x	Capteur de pression → Voir fiche technique PE 87.24

Informations de base

Boîtier	Grilamid TR 90 UV
Installation	Kit d'installation pour NETRIS®3, tous les types de montage → Inclus dans le détail de la livraison

9. Spécifications

Standard radio

LoRaWAN®

Spécification LoRaWAN®	LoRaWAN® 868 MHz EU
Protocole LoRaWAN®	Version 1.0.3
Fonctions	■ Enregistrement ■ Configuration de la vitesse de mesure et de transmission ■ Envoi des valeurs mesurées ■ Gestion des alarmes
Portée en champ libre ¹⁾	Généralement 10 km [6,21 mi]
Antenne	Interne
Puissance de sortie maximale	14 dBm
Intervalle de mesure	Min. 60 secondes jusqu'au taux de transmission, max. 24 heures
Intervalle de transmission	De 1 minute à 7 jours (vitesse de transmission maximale limitée par la norme ETSI EN 300 220)
Sécurité	Chiffrement complet de bout en bout → Pour en savoir plus sur la sécurité, consulter le site Internet : https://lora-alliance.org

1) La portée dépend de la topographie. 10 km [6,21 mi] peuvent être atteints dans des conditions en champ libre et avec un facteur d'étalement de 12.

Tension d'alimentation et données de performance

LoRaWAN®

Batterie	Batterie au chlorure de lithium et de thionyle (modèle SAFT LM17500), en pot
Tension de batterie	3 VDC
Autonomie de la batterie ¹⁾	< 5 ans

1) Dans les conditions de référence, une mesure et une transmission toutes les heures (24x par jour) ont lieu avec un facteur d'étalement de 10.

Raccordement électrique


Type de raccordement	Longueur du câble
Connecteur coudé	■ 0,19 m [0,623 pi] ■ 2,85 m [9,35 pi]
Connecteur circulaire M12 x 1 (4 plots)	■ 0,5 m [1,64 pi] ■ 2,85 m [9,35 pi]

FR


9. Spécifications

Configuration du raccordement

Connecteur circulaire M12 x 1 (4 plots)

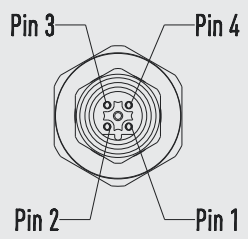	1	GND
	2	UWI : SSM → CM
	3	VCC
	4	UWI : CM → SSM

Connecteur coudé

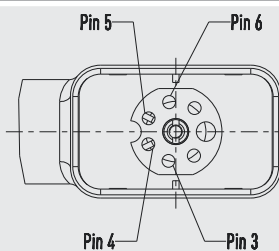	3	UWI : SSM → CM
	4	UWI : CM → SSM
	5	GND
	6	VCC

Légende

UWI	Interface WIKA unifiée (UWI)
GND	Terre
VCC	Tension d'alimentation
SSM	Capteur modulaire
CM	Module de communication

Conditions de fonctionnement


Plage de température ambiante	-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Plage de température de stockage	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Humidité	20 ... 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Résistance aux vibrations selon CEI 60068-2-6	a = 1g (7 ... 18 Hz)
	10 ... 14,53 Hz
	A = 0,8 mm (18 ... 50 Hz)
	a = 8 g (50 ... 200 Hz) ¹⁾
Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-31 ¹⁾	25g, 9 ms
Chute libre selon CEI 60068-2-31	
Emballage individuel	1,2 m [3,94 pi]
Emballage multiple	0,5 m [1,6 pi]
Indice de protection selon CEI/EN 60529	IP65

1) Un montage avec des attaches de câble est uniquement possible dans des conditions exemptes de vibrations.

9. Spécifications

Infrastructure LPWAN

Un instrument de mesure qui permet la transmission par radio doit être intégré dans l'infrastructure IIoT. L'illustration schématique suivante montre une infrastructure typique LPWAN :

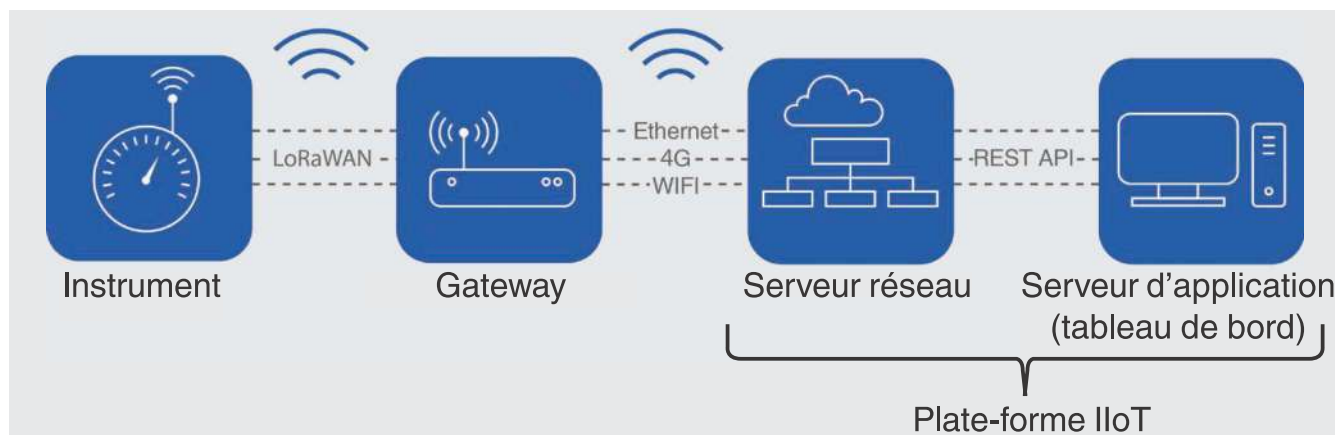

Les données provenant d'un instrument de mesure compatible IIoT sont transmises sans fil par radio à la passerelle. Il est garanti que seuls les appareils terminaux autorisés peuvent communiquer avec le serveur réseau (par exemple LoRaWAN®). Pour cela, l'instrument de mesure doit d'abord être couplé avec le serveur réseau. Avec LoRaWAN®, la transmission sans fil peut aller jusqu'à 10 km [6,21 mi]. Les portées dépendent de facteurs tels que la topographie, l'emplacement de la passerelle et les influences environnementales.

Les valeurs mesurées provenant de plusieurs centaines d'instruments IIoT compatibles LoRaWAN®, comme le type PGW23,100 incluant NETRIS®3, peuvent être collectées par une passerelle et transmises via des connexions par câble (par exemple via Ethernet) ou "over the air" (par exemple via 4G ou WLAN) vers un serveur réseau.

Dans une plateforme IIoT Web, les données mesurées peuvent être stockées, des alarmes peuvent être définies et des configurations peuvent être effectuées sur l'instrument. En cas de dépassement des valeurs limites, des messages d'alarme peuvent être envoyés sous forme de notification e-mail. Les données mesurées peuvent être analysées grâce à la visualisation du tableau de bord, permettant ainsi une surveillance à distance de la pression du process. WIKA fournit une application appelée "myWIKa wireless device" pour prendre en charge la mise en service de l'instrument de mesure.

9. Spécifications

Agréments

Logo	Description	Région
	Déclaration de conformité UE	Union européenne
	RED - Directive relative aux équipements radio L'instrument peut être utilisé sans restriction dans les zones suivantes : UE, Royaume-Uni, Suisse, Norvège et Liechtenstein	
	Directive RoHS	
	Déclaration de conformité UE	Union européenne
	Directive ATEX Zones explosives - Ex i Zone 0 gaz II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Zone 20 poussière II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da	
	IECEx (option) Zones explosives - Ex i Zone 0 gaz Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Zone 20 poussière Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da	International

9. Spécifications

Valeurs caractéristiques de sécurité (Ex)

Agrément Ex

IECEX	Agrément	IECEX SEV 22.0026X
	Marquage IECEX	Gas Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Dust Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da
	Normes appliquées	■ CEI 60079-0 ■ CEI 60079-11
ATEX	Agrément	SEV 22 ATEX 0622 X
	Marquage ATEX	Gas II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Dust II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da
	Normes appliquées	■ EN CEI 60079-0 ■ EN 60079-11

Paramètres d'entrée à court terme

Durée du test	≤ 1 s
Courant maximal U _i	8 V
Puissance maximale I _i	500 mA

Paramètres de sortie

U ₀	≤ 5,88 V
I ₀	≤ 200 mA
P ₀	≤ 295 mW

Capacitance/inductance maximale admissible pour le groupe de gaz IIB

C ₀ [μF]	10	15	19	23	31	39	52	83	140	340	1.000
L ₀ [mH]	5	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002

Capacitance/inductance maximale admissible pour le groupe de gaz IIC

C ₀ [μF]	1,3	1,9	2,6	3,7	4,6	5,8	8,1	11	16	30	43
L ₀ [mH]	1,6	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001

Plage de température ambiante

-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]


Température de surface pour les applications en milieu poussiéreux

T₂₀₀ 135 °C

FR

9. Spécifications

Dimensions en mm [po]

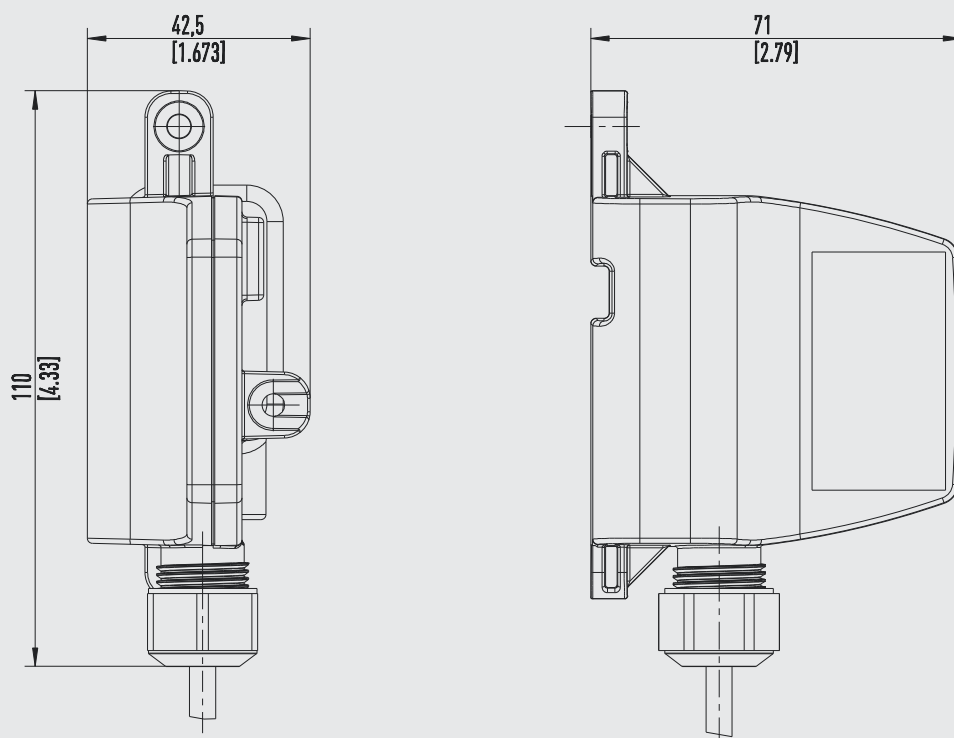

Contenido

1. Información general	100
1.1 Abreviaturas, definiciones	101
1.2 Explicaciones de los símbolos	101
2. Seguridad	102
2.1 Uso conforme a lo previsto.	102
2.2 Uso incorrecto	102
2.3 Cualificación del personal	102
2.4 Rótulos, marcajes de seguridad	103
2.5 Marcaje Ex	104
2.6 ATEX information	105
2.7 Condiciones especiales para un uso seguro (X-Conditions)	105
3. Transporte, embalaje y almacenamiento	106
3.1 Transporte	106
3.2 Embalaje y almacenamiento	106
4. Diseño y función	108
4.1 Resumen.	108
4.2 Descripción	108
4.3 Esquema de funcionamiento	108
4.4 Conexión a la plataforma IIoT	109
4.5 Datos técnicos LoRaWAN®	109
4.6 Alcance del suministro	110
4.7 Identificación del producto	110
5. Puesta en servicio y funcionamiento	111
5.1 Exigencias referentes al lugar de montaje	111
5.2 Montaje mecánico	112
5.3 Montaje de la unidad de radio.	113
5.4 Activación de NETRIS®3	116
5.5 Desactivación de NETRIS®3	117
5.6 Inicio manual de una transmisión LoRaWAN®	118
5.7 Duración de la batería	118
6. Errores	119
7. Mantenimiento y limpieza	121
7.1 Mantenimiento	121
7.2 Limpieza	121
8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos	122
8.1 Desmontaje	122
8.2 Devolución	122
8.3 Eliminación de residuos.	123
9. Datos técnicos	124
Annex: EU declaration of conformity	131

1. Información general

Documentación complementaria:

- Consulte toda la documentación incluida en el volumen de suministro.



Antes de la puesta en servicio del instrumento deben observarse también las instrucciones de uso del instrumento de medición WIKA.

- Modelo PGU23.100 y PGU26.100, número de artículo 14520946
- Modelo TGU73, número de artículo 14602074
- Modelo TRU, número de artículo 14604950
- Modelo FLRU-SFI, número de artículo 14609053
- Modelo PEU-2x, número de artículo 14602071

Documentación complementaria:

- Consulte toda la documentación incluida en el volumen de suministro.



Antes de la puesta en servicio del instrumento deben observarse las instrucciones de servicio adicionales para radiofrecuencias, LoRaWAN® y mioty® número de artículo 14683336.

1. Información general

- El instrumento descrito en el manual de instrucciones está construido y fabricado según el estado actual de la técnica. Todos los componentes están sometidos durante su fabricación a estrictos criterios de calidad y medioambientales. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del instrumento. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir siempre las normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del instrumento.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarlo en cualquier momento. Entregar el manual de instrucciones al usuario o propietario siguiente del instrumento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- En caso de interpretación diferente de las instrucciones de uso traducidas y las inglesas, prevalecerá la redacción inglesa.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Modificaciones técnicas reservadas.

1. Información general

■ Para obtener más información consultar:

- Página web: www.wika.es / www.wika.es
- Hoja técnica correspondiente: AC 40.03
- Documentación especial: “Documentación especial” del instrumento de medición WIKA concreto en www.wika.es

1.1 Abreviaturas, definiciones

- Símbolo de enumeración
- Instrucción
- 1. ... x. Seguir las instrucciones paso a paso
- ⇒ Resultado de una instrucción
- Ver ... referencias cruzadas
- DevEUI Identificador único e irreplicable para cada instrumento (de fábrica) LoRa®

ES

1.2 Explicaciones de los símbolos



¡ADVERTENCIA!

... señala una situación probablemente peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves si no se evita.



¡CUIDADO!

... señala una situación probablemente peligrosa que puede causar lesiones leves o medianas o daños materiales y al medio ambiente si no se evita.



¡PELIGRO!

... identifica los peligros causados por la corriente eléctrica. La no observancia de las instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones graves o la muerte.



¡PELIGRO!

... indica una situación probablemente peligrosa en una zona potencialmente explosiva que puede causar lesiones graves o la muerte, si no se evita.



Información

... destaca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficiente y libre de errores.

2. Seguridad

2. Seguridad

2.1 Uso conforme a lo previsto

El modelo NETRIS®3 es un instrumento que transmite datos de un sensor o instrumento de medición y se utiliza para el mantenimiento orientado al estado y preventivo o correctivo en aplicaciones industriales.

El instrumento puede utilizarse siempre que se requiera una supervisión remota centralizada y basada en web en zonas protegidas contra explosiones.

La supervisión a distancia de la presión de proceso mediante transmisión inalámbrica sólo es adecuada para aplicaciones no críticas y no relevantes para la seguridad.



La señal LoRaWAN® sólo puede utilizarse para aplicaciones móviles de forma limitada (p. ej. herramientas móviles o tanques). Esto se aplica especialmente a los factores de dispersión elevados, véase 9 “Datos técnicos”.

La supervisión remota del punto de medición se realiza a través de una plataforma web.



La función de monitorización remota no debe utilizarse con fines de control, ya que no puede garantizarse que los paquetes de datos no se pierdan durante la transmisión inalámbrica.

El instrumento sólo debe utilizarse en aplicaciones dentro de sus límites técnicos de rendimiento

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

No se admite ninguna reclamación debido a un manejo no adecuado.

2.2 Uso incorrecto

- Cualquier uso que no sea el previsto para este instrumento es considerado como uso incorrecto.
- Abstenerse de realizar modificaciones no autorizadas del instrumento.
- No utilizar este instrumento en sistemas de seguridad o instrumentos de parada de emergencia.

2.3 Cualificación del personal



Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben ser realizadas únicamente por personal especializado con la consiguiente calificación

2. Seguridad

Personal especializado

Se entiende por personal especializado, autorizado por el operador, el personal que, basándose en su formación técnica, en sus conocimientos de la tecnología de medición y control y en su experiencia y conocimiento de los reglamentos específicos de cada país, de las normas vigentes y de las directivas, es capaz de realizar los trabajos descritos y de reconocer de forma independiente los posibles peligros.


Habilidades específicas al trabajar con equipos para zonas potencialmente explosivas:

El personal técnico especializado debe tener conocimientos sobre los tipos de protección contra incendios, los reglamentos y las directivas referentes a equipos en zonas potencialmente explosivas.

2.4 Rótulos, marcajes de seguridad

El etiquetado, las marcas de seguridad deben mantenerse en un estado legible.

Placa de identificación (ejemplo)

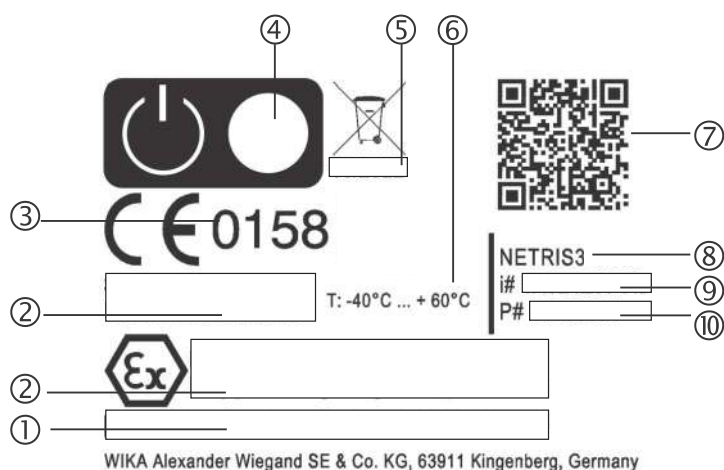

- | | |
|---|--|
| ① DevEUI | ⑥ Temperatura ambiente admisible |
| ② Marcaje Ex | ⑦ Código QR para la aplicación del número de serie |
| ③ Marcado de conformidad + número de identificación del organismo notificado o reconocido | ⑧ Nombre del producto |
| ④ LED de estado | ⑨ Número de serie inteligente |
| ⑤ Fecha de fabricación (MM/AAAA) | ⑩ Código |

Símbolos



No eliminar en las basuras domésticas. Garantizar una eliminación correcta según las prescripciones nacionales.

ES

2. Seguridad



Es absolutamente necesario leer el manual de instrucciones antes del montaje y la puesta en servicio del instrumento.

Para más información sobre el código QR, consulte la “Recomendación Técnica TR005” de la LoRa Alliance® en <https://lora-alliance.org>

2.5 Marcaje Ex



¡PELIGRO!

Peligro de muerte debido a la pérdida de la protección contra explosiones

La inobservancia del contenido y de las instrucciones puede originar la pérdida de la protección contra explosiones.

- ▶ Instalación y puesta en servicio del instrumento de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- ▶ Siga las observaciones de seguridad de este capítulo y las relativas a la protección contra explosiones de este manual de instrucciones, véase el capítulo 9 “Specifications”.
- ▶ Observe las indicaciones del certificado de examen de tipo correspondiente y las normas específicas de cada país para la instalación y el uso en zonas potencialmente explosivas (p. ej., IEC 60079-14). Compruebe idoneidad de la clasificación para la aplicación. Tenga en consideración las respectivas leyes y reglamentos nacionales.
- ▶ La caja viene sellada de fábrica. La caja no debe abrirse. Antes de proceder a la instalación, debe comprobarse que el instrumento no presenta defectos ni daños.
- ▶ No se pueden realizar conversiones ni cambios en el instrumento.
- ▶ El instrumento contiene almacenamiento de energía activa también en estado no operativo. Por tanto, los instrumentos defectuosos deben retirarse de la zona Ex inmediatamente y eliminarse adecuadamente.



La unidad de radio WIKA modelo NETRIS®3 lleva una marca para la zona 0. Por lo tanto, la unidad de radio WIKA puede instalarse y utilizarse en las zonas 0, 1 y 2.

Marcado

Homologación Ex

IECEx	Homologación	IECEx SEV 22.0026X	
	Marcado IECEx	Gas	Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga
		Polvo	Ex ia [ia Sí] IIIB T200 135°C Sí
	Normas utilizadas	■ IEC 60079-0 ■ IEC 60079-11	

14521664.07 02/2025 EN/DE/FR/ES

2. Seguridad

Marcado			
ATEX	Homologación	SEV 22 ATEX 0622 X	
	Marcaje ATEX	Gas	II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga
		Polvo	II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T200 135°C Sí
	Normas utilizadas	■ EN IEC 60079-0 ■ EN 60079-11	

2.6 ATEX information

Dado que el equipo de radiocomunicación NETRIS®3 de WIKA se utiliza siempre en combinación con un instrumento de medición de WIKA (p. ej. con el modelo PGU2x.100), el instrumento con la zona Ex inferior especifica toda la zona Ex. Así, en el caso inferior, Ex zona 1. El instrumento de medición WIKA PGU2x.100 está certificado para su uso en la zona 1. El equipo de radio NETRIS®3 está certificado para su uso en la zona 0. Por lo tanto, el conjunto de estos dos instrumentos sólo puede utilizarse en áreas Ex zona 1.

Las verificaciones de seguridad intrínseca pueden proporcionarse en un formulario prefabricado para la documentación de los circuitos intrínsecamente seguros para todas las combinaciones posibles de instrumentos de medición NETRIS®3

2.7 Condiciones especiales para un uso seguro (X-Conditions)

En determinadas circunstancias extremas, la protección no metálica puede generar un nivel de carga electrostática capaz de provocar una ignición. Por lo tanto, el equipo no deberá instalarse en un lugar donde las condiciones externas sean propicias para la acumulación de carga electrostática en dichas superficies. Además, el equipo sólo se limpiará con un paño húmedo.

ES

3. Transporte, embalaje y almacenamiento

3. Transporte, embalaje y almacenamiento



¡CUIDADO!

Daños debidos a un transporte inadecuado

En caso de transporte inadecuado pueden producirse daños materiales.

- ▶ Tener cuidado al descargar los paquetes durante la entrega o el transporte dentro de la compañía y respetar los símbolos en el embalaje.
- ▶ Para el transporte dentro de la compañía, seguir las instrucciones del capítulo 3.2 “Embalaje y almacenamiento”.

3.1 Transporte

Comprobar si el instrumento presenta eventuales daños causados en el transporte. Notificar daños obvios de forma inmediata.

Si se transporta el instrumento de un ambiente frío a uno caliente, puede producirse un error de funcionamiento en el mismo. Antes de la nueva puesta en servicio, espere a que se igualen la temperatura del instrumento y la temperatura ambiente.

3.2 Embalaje y almacenamiento

No debe almacenarse en una zona potencialmente explosiva.

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje. Guardar el embalaje ya que es la protección ideal durante el transporte (por. ej. si el lugar de instalación cambia o si se envía el instrumento para posibles reparaciones).

Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:

Temperatura ambiente: -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]

Temperatura de almacenamiento: -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]

Humedad: 20 ... 90 % humedad relativa

Evitar lo siguiente:

- Luz solar directa o proximidad a objetos calientes
- Vibración mecánica, impacto mecánico (colocación brusca)
- Hollín, vapor, polvo y gases corrosivos

Almacenar el instrumento en su embalaje original en un lugar que cumple las condiciones arriba mencionadas.

Los instrumentos que ya han sido puestos en servicio deben limpiarse antes de su almacenamiento, véase 7.2 “Cleaning”.

Si no se dispone del embalaje original, poner fuera de servicio, empaquetar y almacenar el instrumento como describe a continuación:

1. Desactive la unidad de radio WIKA con el imán de activación.
2. Envuelva la unidad de radio WIKA en una película de plástico antiestática.
3. Coloque la unidad de radio junto con el material amortiguador en el embalaje.

3. Transporte, embalaje y almacenamiento

4. Para un almacenamiento prolongado (más de 30 días) meter una bolsa con un secante en el embalaje.




Almacenamiento provisional tras el montaje. Para proteger la batería cuando se almacena una unidad de radio ya activada durante un periodo de tiempo prolongado, la unidad de radio puede desactivarse de nuevo.

ES

4. Diseño y función

4. Diseño y función

4.1 Resumen

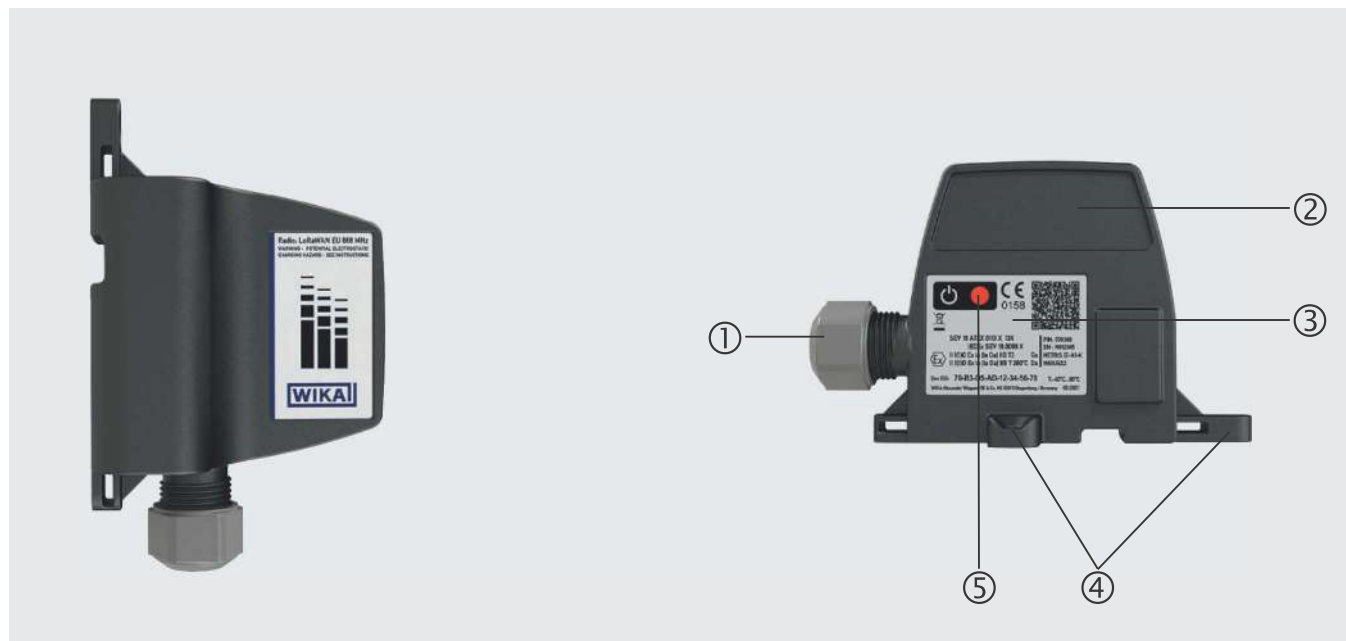

- ① Prensaestopa
- ② Antena interna
- ③ Placa de identificación
- ④ Orificios de fijación
- ⑤ LED de estado

4.2 Descripción

NETRIS[®]3 transmite datos a larga distancia mediante la innovadora tecnología LPWAN[®] (“Low-Power Wide-Area Network”). Por tanto, es posible realizar instalaciones en el interior de edificios, en sótanos o en depósitos subterráneos sin ningún problema.

La transmisión de los valores medidos a la plataforma IIoT se realiza a un intervalo de transmisión preestablecido. Los intervalos de medición y transmisión, así como los límites de alarma, para determinados valores medidos pueden configurarse a través del procedimiento LoRaWAN[®]. Se puede realizar una configuración a través de la nube.

4.3 Esquema de funcionamiento

La señal de medición se transmite digitalmente desde el instrumento de medición WIKA a través de un cable al NETRIS[®]3 y de forma inalámbrica a través de la antena del módulo de radio a una pasarela.

El NETRIS[®]3 utiliza el estándar de radio LoRaWAN[®], clase A, diseñado para ahorrar energía.

Esto significa que la comunicación con una puerta de enlace adecuada consiste principalmente en enlaces ascendentes (mensajes procedentes del instrumento de medición). Un enlace ascendente siempre se produce en ciclos regulares preestablecidos (velocidad de transmisión). La velocidad de medición puede definirse independientemente de la velocidad de transmisión. Si durante un ciclo de medición se supera o se cae por

4. Diseño y función

debajo de un límite de alarma, se realiza inmediatamente una transferencia de datos, independientemente de la velocidad de transmisión establecida.

Tras un enlace ascendente satisfactorio, pueden utilizarse dos ventanas de tiempo limitado para el enlace descendente (mensaje al instrumento de medición). Esto permite la comunicación bidireccional y la recepción de comandos de control de red. Si no se utiliza esta posibilidad, el instrumento final sólo puede recibir datos tras un nuevo enlace ascendente.

→ Para más detalles, consulte el sitio web: <https://lora-alliance.org>

Enlaces ascendentes típicos:

- Valores de medición: en función del instrumento de medición concreto
- Alarmas de proceso: pueden ajustarse en consecuencia
- Alarma técnica: refleja el estado del instrumento, así como la calidad y fiabilidad de la medición
- La alarma de la unidad de radio: basada en el estado general del sistema. Si se produce esta alarma, hay que examinar la aparición de una alarma de proceso y también los valores medidos cíclicos
- Notificaciones para el diagnóstico de fallos
- Identificación de la configuración (para la identificación de los cambios en la tasa de medición y transmisión)

Enlace descendente típico:

Cambio de configuración (por ejemplo, frecuencia de medición, frecuencia de transmisión, parámetro de alarma, etc.).

La unidad de radio WIKA detecta automáticamente, en el caso de mensajes que deben confirmarse (por ejemplo, alarmas), que el paquete de transmisión no ha llegado y lo transmite de nuevo con propiedades de transmisión modificadas (factores de dispersión) hasta que el sistema confirma la recepción.



Los factores de dispersión más elevados conducen a un mayor alcance, a un mayor tiempo de transmisión y también a un mayor consumo de energía del equipo inalámbrico.

4.4 Conexión a la plataforma IIoT

El instrumento se conecta a una pasarela LoRaWAN® y los valores medidos se transfieren a la infraestructura IIoT a intervalos libremente configurables. Para los datos de registro específicos del instrumento para la red LoRaWAN®, consulte la guía de inicio rápido (incluida en la entrega).

4.5 Datos técnicos LoRaWAN®

Para la transmisión de datos, NETRIS®3 utiliza LoRaWAN® versión 1.0.3.

ES

4. Diseño y función

4.6 Alcance del suministro

Unidad de radio WIKA:

- Unidad de radio WIKA, modelo NETRIS®3
- Guía de inicio rápido
- Manual de instrucciones

Kit de montaje:

- Imán de activación
- 1 x tornillo largo para montaje en pared
- 1 x taco para montaje en pared
- 2 x tornillos cortos, sólo para el montaje en la pared posterior de la caja del manómetro
- 2 x bridas para tubos de hasta 80 mm [3,15 in] de diámetro como máximo

Comparar mediante el albarán si se han entregado todas las piezas.

4.7 Identificación del producto

Se puede acceder al pasaporte del producto en la página de detalles del producto del sitio web de WIKA o mediante el código QR de la etiqueta del producto directamente a través de la aplicación de número de serie de WIKA asociado.



[Aplicación web](#)



[Página del producto](#)

Número de serie inteligente de WIKA

El “número de serie inteligente de WIKA” y el correspondiente número de serie es la herramienta central en la cual puede encontrar toda la información necesaria sobre el instrumento especial.

Tras la introducción del número de serie inteligente en la aplicación web, aparecen todos los detalles específicos sobre la versión fabricada.

5. Puesta en servicio y funcionamiento

5. Puesta en servicio y funcionamiento

Personal: personal especializado



¡PELIGRO!

¡Riesgo de muerte por explosión!

El uso en atmósferas fácilmente inflamables causa peligros de explosión que pueden causar la muerte.

- Realice los trabajos de instalación únicamente en entornos no peligrosos.



¡ADVERTENCIA!

Lesión corporal

Durante la puesta en servicio existe el peligro debido a los medios agresivos y altas presiones.

- Observar la ficha de datos de seguridad correspondiente al medio.
- Antes de conectar a un recipiente, tubería o sistema, despresurícelos.

Utilice únicamente piezas originales, véase el capítulo 1 “Información general”.

ES

Antes de proceder con el montaje, la puesta en servicio y el funcionamiento asegurarse de que se haya seleccionado el instrumento adecuado en relación con rango de indicación, versión y condiciones de medición específicas.

La empresa operadora debe asegurarse de que el sistema está correctamente instalado y comprobado antes de ponerlo en servicio por primera vez. Debe crearse un documento de protección contra explosiones bajo la responsabilidad de la empresa operadora. El buen estado del sistema se mantiene mediante pruebas y mantenimiento periódicos.

5.1 Exigencias referentes al lugar de montaje

Los instrumentos deben protegerse contra contaminación y fuertes oscilaciones de la temperatura ambiente. Las temperaturas ambiente y del medio nunca deben estar fuera de las condiciones de funcionamiento permitidas, véase el capítulo 9 „Datos técnicos“. La temperatura en la caja del instrumento no debe superar un valor de 60 °C [140 °F]. El valor límite en el instrumento debe cumplirse tomando las medidas adecuadas, por ejemplo, montándolo a distancia de superficies o recipientes grandes y calientes.

5. Puesta en servicio y funcionamiento

5.2 Montaje mecánico



¡CUIDADO!

Daño al instrumento

Para evitar cualquier daño al instrumento, observe lo siguiente:

- ▶ El instrumento no debe someterse a ninguna carga mecánica (por ejemplo, uso como ayuda para escalar, soporte de objetos).
- ▶ El instrumento debe instalarse de tal modo que se excluyan cargas electrostáticas inducidas por el proceso, como por ejemplo por medios que fluyen.
- ▶ Asegúrese de que el instrumento puede establecer una conexión inalámbrica adecuada con la pasarela.
- ▶ Durante la instalación, asegúrese de que el instrumento se instala con las menores vibraciones posibles y libre de campos magnéticos.

Indicaciones de seguridad para la instalación

Instalar los instrumentos conforme a las indicaciones del fabricante y de las normas y reglamentos vigentes. Para aplicaciones al aire libre, el lugar de instalación seleccionado debe ser adecuado para la protección contra el ingreso especificada, de modo que el instrumento no esté expuesto a condiciones climáticas inadmisibles. No exponer los instrumentos a la radiación solar directa durante el funcionamiento para evitar un calentamiento adicional.



Para mantener el tipo de protección, asegúrese de que la junta está colocada en la caja.

Instalación

1. Desembalar la unidad de radio WIKA y el instrumento de medición WIKA y compruebe que estén completos.
2. Para montar la unidad de radio WIKA en la pared, utilice únicamente el kit de montaje incluido en el volumen de suministro.
3. Retire el embalaje y las tapas protectoras de todos los componentes sólo inmediatamente antes del montaje, en una zona sin peligro de explosión y en un entorno seco, asegurándose de que existe suficiente protección ESD (por ejemplo, ropa ESD).
4. Enchufe el conector del instrumento de medición WIKA en la unidad de radio WIKA, siguiendo la guía de orientación.
5. Apriete el tornillo para que haya una conexión firme con el conector. Asegúrese de que el conector no esté dañado.
→ Fije el conector M12 con el manguito de cierre.

5. Puesta en servicio y funcionamiento

5.3 Montaje de la unidad de radio

Ejemplo con el instrumento de medición WIKA modelo PGU23.100

NETRIS®3 y el instrumento de medición WIKA no están conectados



ES

NETRIS®3 y el instrumento de medición WIKA están conectados mediante montaje directo



Para montar la unidad de radio WIKA en la parte posterior de la caja del modelo PGU2x.100, utilice únicamente los tornillos cortos suministrados. Apriete con un par de 1,5 Nm. La unidad de radio WIKA sólo puede montarse en el instrumento de medición WIKA hasta la temperatura máxima admisible en éste de 60 °C [140 °F]. Si se sobrepasa la temperatura máxima admisible, debe utilizarse la posibilidad de montaje alejado del lugar de medición, véase “NETRIS®3 y el instrumento de medición WIKA están conectados a distancia (montaje en pared)”.

5. Puesta en servicio y funcionamiento

NETRIS®3 y el instrumento de medición WIKA, conectados la tubería de proceso

La unidad de radio WIKA sólo puede montarse en el proceso hasta la temperatura máxima admisible en la tubería de proceso de 60 °C [140 °F]. Si se sobrepasa la temperatura máxima admisible, debe utilizarse la posibilidad de montaje alejado del lugar de medición, véase “NETRIS®3 y el instrumento de medición WIKA están conectados a distancia (montaje en pared)”.

NETRIS®3 y el instrumento de medición WIKA están conectados a distancia (montaje en pared)



Para el montaje en pared de la unidad de radio WIKA, utilice únicamente los tornillos largos incluidos en el volumen de suministro.

Nota sobre las características de radiación

- Para lograr la mejor calidad de envío posible, el radioenlace entre la antena y la pasarela receptora debe estar lo más libre de barreras posible.
- La intensidad de la señal se ve de ligera a gravemente afectada por muros de hormigón, escudos metálicos, recintos y paisajes accidentados.
- Para obtener la mejor potencia de transmisión posible de la antena, no debe haber objetos metálicos, como tuberías, a menos de 10 cm [3,94 in] de la antena.

5. Puesta en servicio y funcionamiento

Características de la radiación

Al instalar la unidad de radio, deben observarse los siguientes principios para aprovechar al máximo las características de radiación de la antena:

- No debe haber componentes como tuberías metálicas, armarios de control, etc. en la dirección de visión de la pasarela LoRaWAN®. Las piezas de hormigón que contienen elementos de refuerzo y los edificios de hormigón también pueden tener un impacto negativo en las características de la radiación. Cualquier barrera entre la unidad de radio y la pasarela puede afectar negativamente a la calidad de la transmisión.
- Monte la unidad de radio lo más alto posible. Utilice para ello la longitud máxima de cable.
- Para garantizar la máxima potencia de transmisión de la antena, no debe haber objetos metálicos, como tuberías, a menos de 10 cm [3,94 in] de la antena.
- Las características óptimas de radiación se consiguen cuando la unidad de radio se monta con el eje z apuntando hacia arriba, véase la ilustración siguiente
- La pasarela receptora debe estar en línea de visión con el eje y para obtener una potencia de transmisión óptima, véase la siguiente ilustración:



ES

5. Puesta en servicio y funcionamiento

Información sobre la instalación de la pasarela receptora

Coloque la pasarela de forma que la potencia de transmisión se utilice de forma óptima. Para ello, deben observarse las siguientes recomendaciones:

- Dependiendo de la aplicación, debe seleccionarse una pasarela para uso interior o exterior.
- Entre la antena del instrumento y la pasarela debe haber el menor número posible de barreras (por ejemplo, muros y colinas).
- Las características de radiación de la antena deben tenerse en cuenta a la hora de colocar la pasarela.
- Si los instrumentos de medición están situados en un mismo nivel, se recomienda el montaje vertical de la antena LoRaWAN® en la pasarela.
- Lo ideal es que la ubicación esté en el centro de la zona que se va a cubrir.
- Asegúrese de que la pasarela está montada a una altura suficiente y de que no está cubierta por nada en las inmediaciones. Cuanto más alta esté colocada la pasarela, más lejos llegará la conexión LoRaWAN®.

Vibraciones admisibles en el lugar de instalación

Los instrumentos deben instalarse siempre en lugares libres de cargas de vibración.

En caso necesario, es posible aislar el instrumento del punto de montaje, por ejemplo instalando una línea de conexión flexible entre el punto de medición y el instrumento y montando el instrumento en un soporte adecuado.

Si esto no es posible, no deben superarse los siguientes valores límite del eslabón más débil:

Rango de frecuencias < 150 Hz

Acceleración < 0,5 g (5 m/s²)



La carga de vibración admisible al montar la unidad de radio WIKA en la parte posterior de la caja del instrumento de medición WIKA modelo PGU2x.100 viene determinada por el componente con los valores límite más débiles.

Influencias de temperatura

La colocación del instrumento debe realizarse de tal forma que no se supere la temperatura de servicio admisible pero tampoco se sitúe por debajo de ella, aún teniendo en cuenta la influencia de convección y radiación térmica.

5.4 Activación de NETRIS®3

Encienda y apague el instrumento sólo con el imán de activación incluido en el volumen de suministro.



Para evitar la comunicación por radio durante el transporte y el almacenamiento, la activación del instrumento sólo es posible si el instrumento de medición está correctamente conectado.

5. Puesta en servicio y funcionamiento

Con las instrucciones descritas a continuación, el LED se iluminará en verde durante aprox. 5 s tras la activación correcta.

1.  Utilice el imán de activación para accionar el interruptor de láminas en el lugar indicado.
El LED se ilumina en rojo aprox. 1 s.
 2.  Antes de que transcurran 3 s, mueva el imán de activación sobre el interruptor de láminas una segunda vez para iniciar la activación.
El LED se ilumina en verde durante aprox. 1 s y se inicia el proceso de conexión LoRaWAN® con la autorización.
→ Sin este paso, el instrumento permanece desactivado. Este segundo paso evita una activación accidental del instrumento.
-  ⇒ Tras una activación correcta y un proceso de unión a LoRaWAN® satisfactorio, el LED se ilumina en verde durante 5 segundos.
-  ⇒ Tras una activación correcta y un proceso de unión LoRaWAN® fallido, el LED se ilumina en rojo durante 5 s.
- ⇒ No es posible la activación sin un instrumento de medición conectado. En este caso, el LED se enciende en rojo durante 3 s y el instrumento se apaga.

ES

5.5 Desactivación de NETRIS®3

Desactive todas las funciones, especialmente la comunicación LoRaWAN®, durante el almacenamiento y el transporte. El instrumento se entrega desactivado. Desactivar sólo con el imán de activación incluido en el volumen de suministro.

Con las instrucciones descritas a continuación, el LED se iluminará en rojo durante aprox. 3 s tras la desactivación correcta.

1.  Utilice el imán de activación para accionar el interruptor de láminas en el lugar indicado.
→ El LED se ilumina en verde aprox. 1 s.
2.  Antes de que transcurran 3 s, mueva el imán de activación sobre el interruptor de láminas una segunda vez.
→ El LED se ilumina en verde aprox. 1 s.
3.  Antes de que transcurran 3 s, mueva el imán de activación sobre el interruptor de láminas una tercera vez.
→ El LED se ilumina en verde aprox. 3 s.
⇒ El instrumento permanece apagado.

5. Puesta en servicio y funcionamiento



Sin el 3er paso, el instrumento permanece encendido y se restablece (solicitud de unión, inicialización, etc.).

5.6 Inicio manual de una transmisión LoRaWAN®

Si el instrumento está en funcionamiento, el imán puede solicitar una nueva petición de unión, incluida la transmisión del valor medido.

Con las instrucciones descritas a continuación, el LED se iluminará en verde durante aprox. 5 s tras la transmisión de datos exitosa.

1.  Utilice el imán de activación para accionar el interruptor de láminas en el lugar indicado.
 - El LED se ilumina en verde durante aprox. 1 s y se inicia el proceso de acoplamiento LoRaWAN® con la autorización.
 - ⇒ Tras un proceso de acoplamiento LoRaWAN® satisfactorio, el LED se ilumina en verde durante 5 s.



5.7 Duración de la batería

Dado que la duración de la batería depende de muchos factores, como la frecuencia de medición y transmisión, el factor de dispersión y las temperaturas ambiente y de proceso, este valor es sólo una aproximación. Para calcular el valor aproximado, se supone una temperatura ambiente constante de 20 °C [68 °F].

La duración de la batería depende en gran medida de la frecuencia con la que el instrumento realiza una medición utilizando el instrumento de medición conectado y, a continuación, transmite o envía este valor a través de LoRaWAN®. Por lo tanto, para mantener la batería operativa hasta 5 años, no debe superarse una medición y transmisión horarias.

6. Errores

6. Errores

Personal: personal especializado



¡PELIGRO!

Riesgo de muerte por explosión

El uso en atmósferas fácilmente inflamables causa peligros de explosión que pueden causar la muerte.

- ¡Eliminar defectos sólo en atmósferas no inflamables!



¡CUIDADO!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente

Si no se pueden solucionar los defectos mencionados se debe poner el instrumento inmediatamente fuera de servicio.

- Contactar el fabricante.
- En caso de devolución, observar las indicaciones del capítulo 7.2 “Limpieza”.



Datos de contacto, ver capítulo 1 “Información general” o parte posterior del manual de instrucciones.

ES

Error	Causas	Medidas
La conexión a la plataforma IIoT no tiene éxito	Credenciales de acceso perdidas	Póngase en contacto con el distribuidor/proveedor
	Credenciales de acceso incorrectas	Comprobar utilizando las credenciales de inicio de sesión suministradas
	El cortafuegos del cliente bloquea las interfaces	Póngase en contacto con el responsable de la infraestructura
	El instrumento está fuera del alcance de la pasarela	Observe las instrucciones de acuerdo con el manual de instrucciones.
	Puesta en servicio defectuosa o lugar de instalación inadecuado o incorrecto	
El código QR no es legible	Condiciones desfavorables de luz y distancia	Optimización por el operador
	Etiqueta dañada	Los datos de registro específicos del instrumento para la red LoRaWAN® pueden extraerse de la guía de inicio rápido (incluida en la entrega).

6. Errores

Error	Causas	Medidas
No hay transmisión de valores medidos	Batería agotada	Sustituya el instrumento, ya que la batería no es intercambiable
	El instrumento está fuera del alcance de la pasarela	Observe las instrucciones de acuerdo con el manual de instrucciones, véase el capítulo 2.1 “Uso conforme a lo previsto”
	Daños debidos a un uso inadecuado	Observe las instrucciones de acuerdo con el manual de instrucciones, véase el capítulo 2.1 “Uso conforme a lo previsto”
	Cambios en la infraestructura	Póngase en contacto con el responsable de la infraestructura
Valor medido individual no transmitido	Colisión en la transmisión de datos	Inevitable. Posible adaptación de las infraestructuras
Daños mecánicos	Manipulación inadecuada	Sustituir el instrumento
	Carga no admisible en el lugar de instalación (por ejemplo, incendio)	
	Cable dañado	

7. Mantenimiento y limpieza

7. Mantenimiento y limpieza

Personal: personal especializado



Datos de contacto, ver capítulo 1 “Información general” o parte posterior del manual de instrucciones.

7.1 Mantenimiento

El instrumento no requiere mantenimiento.

Si la batería está agotada, el instrumento debe sustituirse por completo y registrarse de nuevo en la nube en el mismo lugar, véase el capítulo 1 „Información general“.

7.2 Limpieza



¡CUIDADO!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente

Una limpieza inadecuada provoca lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente. Medios residuales en el instrumento desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

- ▶ Utilizar el equipo de protección necesario.
- ▶ Realizar el proceso de limpieza tal como se describe a continuación.



¡CUIDADO!

Daños materiales

Una limpieza inadecuada puede dañar el instrumento.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos.
- ▶ No utilizar objetos duros o puntiagudos para limpiar.
- ▶ No utilice productos abrasivos o disolventes para la limpieza.

1. Si es necesario, desactive la transmisión de datos para la limpieza.
2. Antes de limpiar desconectar correctamente el instrumento del instrumento de medición WIKA.
3. Utilizar el equipo de protección necesario.
4. Limpiar el instrumento con un trapo húmedo. La conexión de la antena no debe entrar en contacto con la humedad.
5. Enjuagar y limpiar el instrumento desmontado para proteger a las personas y el medio ambiente contra peligros por medios residuales adherentes.

8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

8.1 Desmontaje

Desconecte la conexión de enchufe del instrumento de medición WIKA del NETRIS®3, siguiendo la guía de orientación, véase el capítulo 5.2 “Montaje mecánico”.

8.2 Devolución

Es imprescindible observar lo siguiente para el envío del instrumento:

Todos los instrumentos enviados a WIKA deben estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejías, soluciones, etc.) y, por lo tanto, deben limpiarse antes de devolver. Deberá adjuntarse a la devolución una prueba escrita de la descontaminación, véase el portal de devoluciones en www.wika.es.



Antes de la devolución, debe desactivarse la transmisión de datos de la unidad de radio NETRIS®3 y debe separarse completamente la unidad de radio del instrumento de medición.

Instrumentos con baterías de iones de litio o baterías de metal de litio

Las baterías de iones de litio o de metal de litio suministradas cumplen con las legislaciones relativas a productos peligrosos. Para el envío, deben observarse los requisitos especiales de embalaje y etiquetado. Para la preparación del paquete debe consultarse a un experto en materiales peligrosos. No enviar baterías dañadas o defectuosas. Observar las diferentes especificaciones sobre mercancías peligrosas para cada modo de transporte y los reglamentos nacionales adicionales.

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolución del instrumento.

Para evitar daños:

1. Envolver el instrumento en un film de plástico antiestático.
2. Colocar el instrumento junto con el material aislante en el embalaje. Aislar uniformemente todos los lados del embalaje de transporte.
3. Si es posible, adjuntar una bolsa con secante.
4. Aplicar un marcado de que se trata del envío de un instrumento de medición altamente sensible.



Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones se encuentra en el apartado “Servicio” en nuestra página web local.

8. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

8.3 Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente.

Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.

Eliminación de instrumentos eléctricos con baterías o baterías recargables no instaladas de forma permanente



Este instrumento está etiquetado de acuerdo con la directiva de la UE sobre residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este instrumento no debe desecharse junto con la basura doméstica.

- ▶ Entregue los instrumentos viejos para su eliminación respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida designado para la eliminación de instrumentos eléctricos y electrónicos.
- ▶ Garantizar una eliminación adecuada de acuerdo con la normativa nacional y respetar la normativa vigente.
- ▶ No emplee la fuerza para extraer del instrumento las baterías o baterías instaladas de forma permanente; las baterías de iones de litio, en particular, suponen un riesgo de incendio si están muy dañadas o deformadas.
- ▶ Elimine por completo de los instrumentos viejos con baterías recargables instaladas. En los centros de reciclaje hay un contenedor aparte para ello.

Si es posible, descargar completamente las baterías antes de desecharlas y aislar los contactos para evitar cortocircuitos.

ES

9. Datos técnicos

9. Datos técnicos

Resumen de versiones de los instrumentos de medición WIKA adecuados

Modelo	Descripción	
	PGU2x.100	Manómetro con muelle tubular → Véase la hoja técnica PV 42.03
	TGU	Termómetros de dilatación de gas → Véase la hoja técnica TV 17.13
	TRU	Termorresistencia miniatura → Véase la hoja técnica TE 63.03
	FLRU-SFI	Transmisor de nivel Reed → Véase la hoja técnica LM 20.13
	PEU-2x	Sensor de presión → Véase la hoja técnica PE 87.24

Información básica

Caja	Grilamid TR 90 UV
Montaje	Kit de montaje para NETRIS®3, todas las variantes de montaje Incluido en el volumen de suministro

9. Datos técnicos

Estándar de radio

LoRaWAN®

Datos técnicos LoRaWAN®	LoRaWAN® 868 MHz EU
Protocolo LoRaWAN®	Versión 1.0.3
Funciones	■ Registro ■ Configuración de la velocidad de medición y transmisión ■ Envío de valores medidos ■ Gestión de alarma
Alcance en campo libre ¹⁾	Típicamente 10 km [6,21 millas]
Antena	Interior
Potencia máx. de salida	14 dBm
Intervalo de medición	Mín. 60 segundos hasta la velocidad de transmisión, máx. 24 horas
Intervalo de transmisión	De 1 minuto a 7 días (velocidad máxima de transmisión limitada por ETSI EN300 220)
Seguridad	Cifrado completo de extremo a extremo → Para más detalles sobre seguridad, consulte el sitio web: https://lora-alliance.org

- 1) El alcance depende de la topografía. Se pueden alcanzar 10 km [6,21 millas] en condiciones de campo libre con un factor de dispersión de 12.

Alimentación de corriente y datos de rendimiento

LoRaWAN®

Batería	Batería de litio-cloruro de tionilo (modelo SAFT LM17500), encapsulada
Tensión de la batería	DC 3 V
Vida útil de la batería ¹⁾	< 5 años

- 1) En las condiciones de referencia se produce una medición y una transmisión cada hora (24 x al día) con un factor de dispersión 10.


Conexión eléctrica

Tipo de conexión	Longitud del cable
Conector angular	■ 0,19 m [0,623 ft] ■ 2,85 m [9,35 ft]
Conector circular M12 x 1 (4 pines)	■ 0,5 m [1,64 ft] ■ 2,85 m [9,35 ft]


9. Datos técnicos

Detalles del conexionado

Conector circular, M12 x 1 (4 pines)

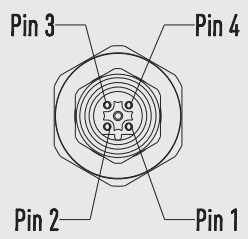	1	GND
	2	UWI: SSM → CM
	3	VCC
	4	UWI: CM → SSM

Conector angular

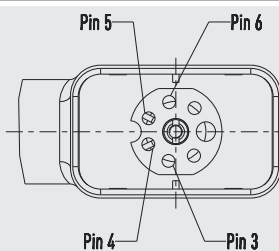	3	UWI: SSM → CM
	4	UWI: CM → SSM
	5	GND
	6	VCC

Leyenda

UWI	Interfaz WIKA unificada (UWI)
GND	tierra
VCC	Alimentación auxiliar
SSM	Módulo de sensor
CM	Módulos de comunicación

Condiciones de utilización


Rango de temperaturas ambiente	-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Humedad	20 ... 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6	a = 1g (7 ... 18 Hz)
	10 ... 14,53 Hz
	A = 0,8 mm (18 ... 50 Hz)
	a = 8 g (50 ... 200 Hz) ¹⁾
Resistencia a choques según IEC 60068-2-31 ¹⁾	25 g, 9 ms
Caída libre según IEC 60068-2-31	
Embalaje individual	1,2 m [3,94 ft]
Embalaje múltiple	0,5 m [1,6 ft]
Tipo de protección según IEC/EN 60529	IP65

1) El montaje con bridas sujeta cables sólo puede realizarse en condiciones sin vibraciones.

9. Datos técnicos

Infraestructura LPWAN

Un instrumento de medición que permita la transmisión a distancia por radio debe integrarse en la infraestructura de IIoT. La siguiente ilustración esquemática muestra una infraestructura típica de LPWAN:

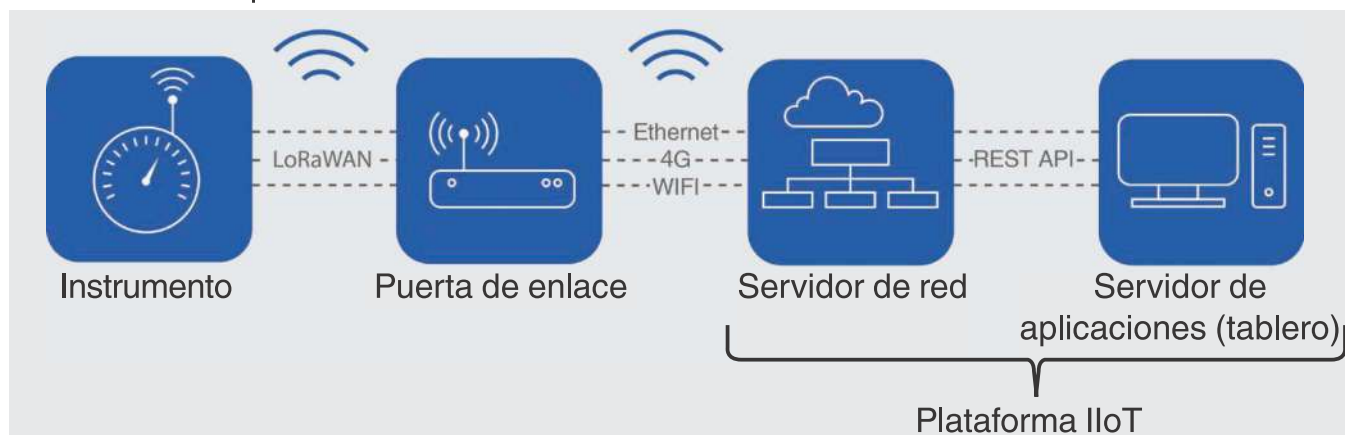

Los datos de un instrumento de medición compatible con IIoT se transmiten de forma inalámbrica por radio a la pasarela. Se garantiza que sólo los instrumentos finales autorizados pueden comunicarse con el servidor de la red (por ejemplo, LoRaWAN®). Para ello, el instrumento de medición debe acoplarse primero con el servidor de la red. En LoRaWAN® la transmisión de radio puede tener un alcance de hasta 10 km [6,21 mi]. Los rangos dependen de factores como la topografía, la ubicación de la pasarela o las influencias ambientales.

Los valores medidos de varios cientos de instrumentos IIoT habilitados para LoRaWAN®, como el modelo PGU23.100 incl. NETRIS®3 assembly, pueden ser capturados por una pasarela y transmitidos a través de conexiones por cable (por ejemplo, a través de Ethernet) o por aire (por ejemplo, a través de 4G) a un servidor de red.

En una plataforma IIoT basada en web, se pueden almacenar los datos medidos, establecer alarmas y realizar configuraciones en el instrumento. Si se superan los valores límite, se pueden enviar mensajes de alarma como notificación por correo electrónico. Los datos medidos pueden analizarse mediante la visualización en el cuadro de mandos, lo que permite la supervisión remota de la presión del proceso. WIKA ofrece la aplicación “myWIKa wireless device” para facilitar la puesta en servicio y la consulta local del estado del instrumento de medición.

ES

9. Datos técnicos

Homologaciones

Logo	Descripción	Región
	Declaración de conformidad UE	Unión Europea
	RED - Directiva sobre equipos radioeléctricos El instrumento puede utilizarse sin restricciones en las siguientes zonas: UE y GB, CH, NO, LI	
	Directiva RoHS	
	Declaración de conformidad UE	Unión Europea
	Directiva ATEX Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Zona 20, polvo II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da	
	IECEx (opcional) Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Zona 20, polvo Ex ia [ia Da] IIIB T ₂₀₀ 135 °C Da	Internacional

ES

9. Datos técnicos

Características en materia de seguridad (Ex)

Homologación Ex

IECEX	Homologación	IECEX SEV 22.0026X
	Marcado IECEX	Gas Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Polvo Ex ia [ia Sí] IIIB T200 135°C Sí
	Normas utilizadas	■ IEC 60079-0 ■ IEC 60079-11
ATEX	Homologación	SEV 22 ATEX 0622 X
	Marcaje ATEX	Gas II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga Polvo II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T200 135°C Sí
	Normas utilizadas	■ EN IEC 60079-0 ■ EN 60079-11

Parámetros de entrada a corto plazo

Duración de la prueba	≤ 1 s
Corriente máx. U_i	8 V
Potencia máx. I_i	500 mA

Parámetros de salida

U_0	≤ 5,88 V
I_0	≤ 200 mA
P_0	≤ 295 mW

Máx. capacitancia / inductancia admisible para el grupo de gases IIB

C_0 [μF]	10	15	19	23	31	39	52	83	140	340	1.000
L_0 [mH]	5	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002

Máx. capacitancia / inductancia admisible para el grupo de gases IIB

C_0 [μF]	1,3	1,9	2,6	3,7	4,6	5,8	8,1	11	16	30	43
L_0 [mH]	1,6	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001

Rango de temperaturas ambiente

-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]


Temperatura superficial para aplicaciones con polvo

T_{200} 135 °C

ES

9. Datos técnicos

Dimensiones en mm [in]

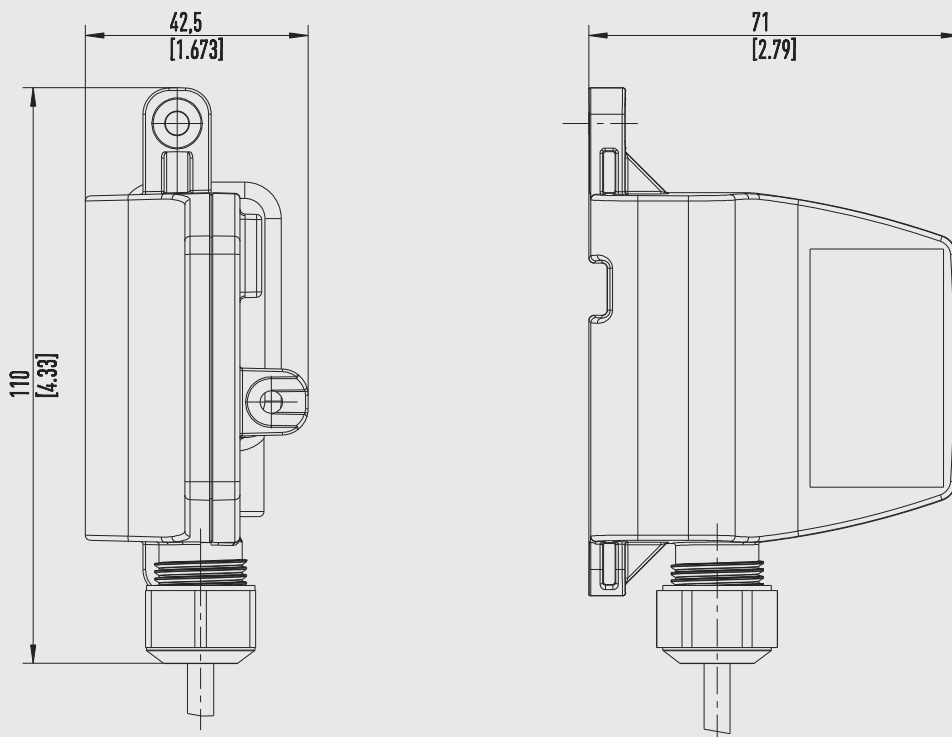



EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr. 14603631
Document No.

Revision 01
Issue

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung
Type Designation
NETRIS®3

Beschreibung
Description
Funkeinheit mit LoRaWAN® für WKA-Messgeräte
Radio unit with LoRaWAN® for WKA measuring instruments

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet
AC 40.03

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union
übereinstimmen
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonised standards:

2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018

2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX) (1)
Explosion protection (ATEX) (1)



II 1(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Ga
II 1(1)D Ex ia [ia Da] IIIB T_{max} 135 °C Da

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

2014/53/EU Funkanlagen (RED)
Radio Equipment (RED)

Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3 (1) a))
Protection of health and safety (Article 3 (1) (a))
EN 62368-1:2014 + AC:2015
EN 62479:2010

Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3 (1) b))
Electromagnetic compatibility (Article 3 (1) (b))
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1

effiziente Nutzung Frequenzspektrum (Artikel 3 (2))
effective use of spectrum (Article 3 (2))
EN 300 220-2 V3.2.0

(1) EU-Baumusterprüfbescheinigung SEV 22 ATEX 0622 X von Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG, Switzerland (Reg. 1258)
EU-type examination certificate SEV 22 ATEX 0622 X of Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG, Switzerland (Reg. 1258)

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2023-02-24

Alfred Häfner, Vice President
Process Instrumentation Pressure

Stefan Lux, Vice President
IIoT Systems & Solutions

WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg
Germany
WEEE-Reg.-Nr. DE 92770372
09/2022

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Kommanditgesellschaft Sitz Klingenberg –
Amtegenlocht, Aschaffenburg HRA 1819

Komplettfirma:
WIKAL International SE – Sitz Klingenberg –
Amtegenlocht, Aschaffenburg HRA 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Roderich C. Thimm
21AR-04209

The LoRa® brand and the LoRa logo are trademarks of Semtech Corporation.
LoRaWAN® is a trademark used under licence from LoRa-Alliance®

WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com.



Importer for UK
WIKAI Instruments Ltd
Unit 6 and 7 Goya Business park
The Moor Road
Sevenoaks
Kent
TN14 5GY



WIKAI Alexander Wiegand SE & Co
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de



Importer for US
WIKAI Instruments LP
1000 Weigand Blvd
Georgia 30043 - United States