


Para desactivarlo:

1. Jale el seguro del cincel para liberar el gatillo.

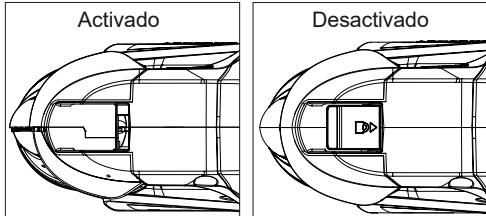

Arranque en frío

Si esta herramienta ha estado guardada por mucho tiempo o a temperaturas bajas, es posible que no funcione la percusión en un principio, ya que la lubricación se habrá solidificado. Para calentar la herramienta:

1. Inserte un accesorio en la herramienta y bloquéelo.
2. Jale el gatillo y aplique fuerza a la broca o el cincel contra una superficie de madera o concreto de desecho durante algunos segundos. Suelte el gatillo.
3. Repita el proceso hasta que la herramienta empiece a martillar. Entre más fría esté la herramienta, más tiempo le tomará calentarse.

AUTOSTOP™

AUTOSTOP™ detecta un evento de atasco durante el uso y reacciona rápidamente para apagar la herramienta, minimizando el movimiento de la herramienta. Si AUTOSTOP™ apaga la herramienta, el indicador se iluminará. Pruebe periódicamente la función AUTOSTOP™ (ver "Mantenimiento").

Sensibilidad del control AUTOSTOP™

Hay dos métodos disponibles para configurar la sensibilidad del control AUTOSTOP™. Al retirar la batería, la sensibilidad se establecerá automáticamente en normal.

NOTA: Si bien se puede ajustar la sensibilidad, la función AUTOSTOP™ no se puede desactivar en esta herramienta.

1. Configure la sensibilidad mediante ONE-KEY siguiendo las instrucciones en pantalla.
2. Configure la sensibilidad de la herramienta de la siguiente manera:
 - a. Retire los accesorios y sus sujetadores (como tuercas o bridas) de la herramienta.
 - b. Empuje el interruptor de control a la posición central.
 - c. Aprieta el gatillo 5 veces.

BAJO - el LED AUTOSTOP™ parpadeará 2 veces

NORMAL - el LED AUTOSTOP™ parpadeará 4 veces

NOTA: Si el ajuste en la herramienta no funciona, verifique la aplicación ONE-KEY. Es posible que los ajustes en la herramienta estén bloqueados.

Funcionamiento

1. Ponga la herramienta en posición, sostenga las empuñaduras con firmeza y jale el gatillo.
2. Siempre sostenga con firmeza las empuñaduras de la herramienta, esto con el propósito de mantenerla bajo control.
- NOTA:** La aplicación de una presión excesiva no aumenta la efectividad de la herramienta. Si la presión de trabajo aplicada es demasiado alta, también se activará el amortiguador, lo que hará que las vibraciones se perciban aún más en la empuñadura.

3. Si la velocidad empieza a bajar al momento de taladrar orificios profundos o anchos, saque ligeramente la broca del orificio mientras la herramienta sigue encendida para que se despeje el polvo. No use agua para asentar el polvo, ya que atascará el acanalado de la broca, lo que ocasionará que la broca se amarre en el orificio.


4. Si la broca se amarra, un embrague deslizante integrado no ajustable evita que la broca gire. Si esto ocurre, detenga la herramienta, libere la broca y empíe de nuevo.

5. AUTOSTOP™ detecta una situación de atascamiento durante el uso y reacciona de inmediato para apagar la herramienta, lo que reducirá el movimiento de la herramienta. Si la función AUTOSTOP™ apaga la herramienta, el indicador se encenderá. Realice pruebas periódicas de la función AUTOSTOP™ (consulte la sección "Mantenimiento").

Fuerza de operación

El sistema antivibración permite que el operador tenga mayor comodidad sin afectar la potencia ni el desempeño. La fuerza ideal de operación comprime ligeramente los fuellés y permite que la herramienta funcione con mayor agresividad mientras la empuñadura permanece firme.

La fuerza excesiva comprime considerablemente los fuellés y reduce la amortiguación de vibración. Los usuarios podrán percibir la diferencia y, en consecuencia, deberán ajustar la fuerza en la empuñadura.

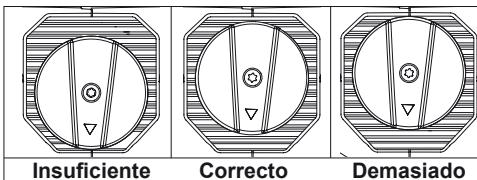

APLICACIONES

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, revise que el área de trabajo no tenga tuberías ni cables ocultos antes de realizar labores de perforación. Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga las manos alejadas de la broca y de todas las piezas móviles.

Siempre utilice la protección de ojos adecuada indicada para cumplir con lo dispuesto en la norma ANSI Z87.1.

Para reducir el riesgo de lesión al momento de trabajar en situaciones de mucho polvo, use una solución de extracción de polvo que cumpla con las normas de la OSHA de acuerdo con sus instrucciones de uso o bien, use una protección respiratoria adecuada.

Siempre use la empuñadura lateral al momento de usar esta herramienta. Asegúrese de que la empuñadura lateral esté fija antes de cada uso.

Siempre sostenga y sujeté con firmeza.

Corte varillas de refuerzo integradas sólo si la operación no afecta la integridad del edificio. Si tiene alguna duda, consulte a un ingeniero de estructuras. El operador de la herramienta asume la plena responsabilidad por todos los efectos estructurales adversos.

Perforación

ADVERTENCIA! Antes de perforar, asegúrese de que la pieza de trabajo esté bien fija con prensas.

AVISO: Use material de respaldo para evitar que se dañe la pieza de trabajo durante la perforación.

1. Cuando empiece a hacer un orificio, ponga la broca en la superficie de trabajo y aplique una presión firme. Empiece a perforar a una baja velocidad y aumente la velocidad gradualmente.
2. Siempre aplique presión en línea con la broca. Ejerza suficiente presión para que la broca siga mordiendo, pero no empuje demasiado para evitar que se ahogue el motor.
3. Reduzca la presión y relaje la broca en la última sección del orificio. Mientras la herramienta sigue encendida, saque la broca del orificio para evitar que se atasque.

Uso de brocas sacanúcleos de percusión giratoria

Las brocas sacanúcleos resultan útiles para taladrar orificios anchos o largos en concreto. Las brocas sacanúcleos Heavy Duty de MILWAUKEE tienen un cuerpo de acero con tratamiento térmico y resistentes puntas de carburo. Estas brocas sacanúcleos están diseñadas especialmente para realizar orificios rápidos y precisos con una combinación de acción de percusión y rotación.

1. Limpie y lubrique las cuerdas en el adaptador y en la broca sacanúcleos para que no le cueste trabajo quitarla más tarde. Enrosque el eje del adaptador en la parte trasera de la broca sacanúcleos.
2. Empuje la placa guía en el extremo puntiagudo de la chaveta central. Inserte el ensamblaje de la placa guía y la chaveta central en la broca sacanúcleos. Asegúrese de que el extremo pequeño de la chaveta central esté perfectamente fijo en el orificio que está en el centro de la broca sacanúcleos.
3. Quite la broca de la herramienta.
4. Instale una broca acanalada estándar, con un diámetro aproximado de 22 mm (7/8"), en la herramienta.
5. Perfore un orificio perpendicular a través de la división del orificio ancho.
 - De acuerdo con la ubicación de la pieza de trabajo, el orificio debe pasar por el otro lado del orificio/piso o salir entre 101.60 mm (4") a 127 mm (5") por el extremo de la pieza de trabajo (como la tierra que sale por debajo de un bloque de concreto).
 - Si se acumula polvo en el orificio, aspirelo y siga perforando.
 - Si va a perforar en una pared, el orificio de polvo debe perforarse en la parte más baja de la división de orificio ancho, ya que el polvo caerá ahí al momento de la perforación y puede sacarse con más facilidad.
6. Vuelva a instalar la broca sacanúcleos y siga perforando. El polvo y los residuos caerán por el orificio y optimizarán la capacidad de corte de la broca.

zar a hacer el orificio.

6. Encienda la herramienta. Después de perforar aproximadamente a la profundidad de los dientes de la broca sacanúcleos, quite la chaveta central y la placa guía de la broca sacanúcleos (no se necesitan en el sistema LHS). Retome el proceso de perforación.

7. Para cambiar la broca sacanúcleos, sostenga la herramienta hacia arriba, dirigiéndola al lado contrario de su cuerpo y enciéndala brevemente para aflojar la broca sacanúcleos del adaptador.

8. Para hacer orificios más profundos, quite la broca sacanúcleos, rompa el núcleo, quite el y reanude el proceso de perforación. Cuando se perforen orificios largos o profundos, saque ligeramente la broca del orificio mientras la herramienta sigue encendida, esto después de cada pulgada de penetración, con el fin de despejar el polvo en el acanalado de la broca. El polvo se puede atorar en el acanalado de la broca y puede ocasionar que se amarre en el orificio. Si esto ocurre, detenga la herramienta, libere la broca y empíe de nuevo.

Uso de brocas sacanúcleos de diámetro ancho

Cuando perfore orificios con brocas sacanúcleos de diámetro ancho, es posible que se acumule el polvo en el corte y que la herramienta se atasque, se amarre o corte lentamente. Es posible reducir el tiempo de perforación, la tensión de la broca y la tensión de la herramienta al crear una abertura para que salga el polvo.

1. Empiece el corte tal como lo haría normalmente.
2. Cuando la broca se asiente firmemente en el corte (a 6 mm o 1/4" de profundidad), sáquela del corte.
3. Quite la broca de la herramienta.
4. Instale una broca acanalada estándar, con un diámetro aproximado de 22 mm (7/8"), en la herramienta.
5. Perfore un orificio perpendicular a través de la división del orificio ancho.
 - De acuerdo con la ubicación de la pieza de trabajo, el orificio debe pasar por el otro lado del orificio/piso o salir entre 101.60 mm (4") a 127 mm (5") por el extremo de la pieza de trabajo (como la tierra que sale por debajo de un bloque de concreto).
 - Si se acumula polvo en el orificio, aspirelo y siga perforando.
 - Si va a perforar en una pared, el orificio de polvo debe perforarse en la parte más baja de la división de orificio ancho, ya que el polvo caerá ahí al momento de la perforación y puede sacarse con más facilidad.
6. Vuelva a instalar la broca sacanúcleos y siga perforando. El polvo y los residuos caerán por el orificio y optimizarán la capacidad de corte de la broca.

Taladre a una profundidad aproximada de 6 mm (1/4") con una broca sacabocados.

Perfore un agujero a través del sitio en donde se trabaja.



El polvo y los desechos caerán a través del agujero.

NOTA: Si no es posible perforar un orificio en la división, retroceda la broca con la función de percusión activada. Con esto quitará una parte del polvo y los residuos que se generen durante el corte. Repita este proceso por cada pulgada de la perforación. Aspire el polvo y los residuos que se generen del corte y que estén en el área circundante en caso de ser necesario.

7. Para las brocas sacanúcleos, cuando se perfore a la profundidad máxima de la broca, el núcleo deberá romperse y quitarse.

- Instale una broca cinceladora.
- Ponga el cincel en la división del orificio.

• Cincele en varios puntos de la división hasta que el núcleo se afloje o se rompa.

- Quite el núcleo y aspire / quite el polvo y los residuos restantes.
- Instale la broca sacanúcleos y siga con el corte.



Vista lateral de la plancha




Saque la broca tanto como sea posible uno o dos veces por cada pulgada taladrada.

2. Inserte el anclaje en el mandril dentado de anclaje. Gire la perilla hacia la opción "sólo percusión". Ponga el anclaje en su marca y percuta hasta que los dientes hayan entrado en el concreto.

3. Gire la perilla hacia la opción "percusión con rotación" y perfore hasta que el mandril esté a 3 mm (1/8") arriba del concreto.


NOTA: Tal vez sea necesario limpiar el polvo y la viruta del anclaje varias veces mientras perfora el orificio.

4. Quite el anclaje del orificio mientras la herramienta está encendida. Limpie el polvo y la viruta del anclaje dirigiendo la herramienta hacia abajo y reiniciándola varias veces. Limpie el polvo del orificio con una aspiradora o un soplador.

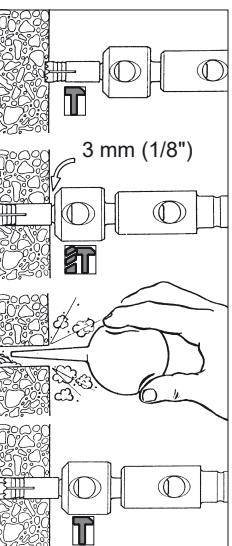


3 mm (1/8")

5. Ponga el conector de expansión en el anclaje e inserte el anclaje en el orificio. Gire la perilla de nuevo hacia "sólo percusión" y percuta el anclaje firmemente en el orificio.

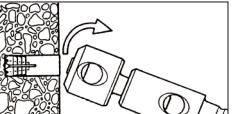

6. Arranque el cabezal del anclaje y quítelo. Para quitar el cabezal de anclajes de hasta 16 mm (5/8"), sostenga las empuñaduras con firmeza y jale abruptamente la herramienta hacia usted o rompa el cabezal del anclaje con un martillo, tal como se indica. El anclaje está listo para recibir un perno.

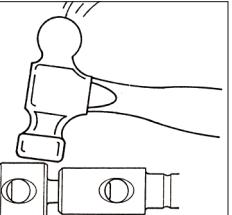

7. Para quitar el cabezal del anclaje calzado en el mandril dentado de anclaje, use el pasador de unión no de cat. 48-86-0100.

8. Para quitar el mandril de anclaje dentado, quite el adaptador en cono "B" de la punta de la herramienta. Inserte el pasador de unión con el adaptador en el orificio del lado del adaptador de cono en "B" y golpéelo con fuerza para forzar a que salga del mandril dentado de anclaje.

Cincelado y astillado

Puede usar los rotomartillos de MILWAUKEE para labores de cincelado y astillado.

Cuando se realizan labores de cincelado, sostenga la herramienta en ángulo con respecto de la pieza de trabajo. Empiece a trabajar desde una esquina o cerca del borde de la pieza de trabajo, rompiendo una pequeña área a la vez en lugar de intentar trabajar en un área demasiado amplia.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones físicas y daños en la herramienta o la pieza de trabajo:

- Siempre use la opción de "sólo percusión" para fijar el anclaje. Nunca use la opción de "percusión con rotación" para fijar el anclaje.
- Nunca cambie la herramienta a "percusión con rotación" sino hasta que se haya puesto el anclaje y el mandril dentado del anclaje se haya quitado del anclaje.

Instalación de anclajes autoperforantes

Los mandriles dentados de anclaje de MILWAUKEE necesitan un adaptador de cono en "B".

1. Instale el mandril dentado de anclaje del tamaño correcto en el adaptador de cono en "B". Despues, inserte el adaptador de cono en "B" en la herramienta y fíjelo en su lugar tal como se describe. Consulte la sección "Instalación de brocas y cinceles".

7. Quite los accesorios de la herramienta.

8. Párese lejos de los objetos y las personas.

9. Sostenga las empuñaduras de la herramienta con firmeza.










10. Sostenga la herramienta alejada del cuerpo.

11. Encienda la herramienta.


12. Gire rápidamente la herramienta a 90° en cualquier dirección.

13. Si AUTOSTOP™ funciona, se apagará la herramienta y el indicador LED de AUTOSTOP™ parpadeará.

14. Si AUTOSTOP™ no funciona, la herramienta seguirá funcionando. Repita la prueba. Si la herramienta no se apaga automáticamente, devuélvala al centro de servicio autorizado más cercano.

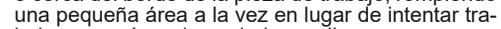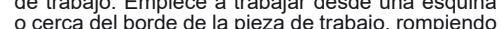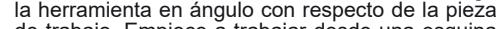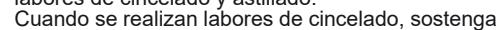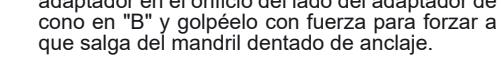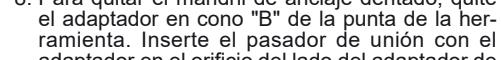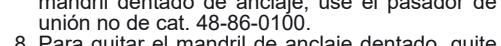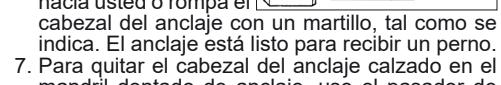


Están disponibles una amplia gama de accesorios.

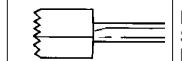

Herramientas guarnecedoras

Se utilizan para dar superficie al hormigón.

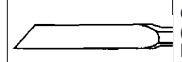


Cinceles de corte de mortero (Herramientas de comisura)

Para eliminar mortero viejo para puntear pliegues o masilla.




Punteadores

Para trabajos de demolición e iniciar agujeros en losas de hormigón.

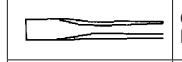


Cinceles planos

Para bordear, picar o canalizar.

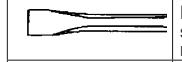

Cinceles de decapado

Para eliminar salpicaduras de soldadura o decapar y cortar líneas rectas.

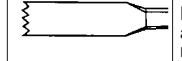

Cincel de ranurado

Para hacer ranuras y cortar entre agujeros perforados en hormigón y mampostería.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de una lesión, desconecte siempre la herramienta antes de darle cualquier mantenimiento. Nunca desarme la batería, el cargador o la herramienta, salvo que así lo indiquen estas instrucciones. Comuníquese con un centro de servicio de MILWAUKEE para todas las demás reparaciones.

Mantenimiento de las herramientas

Adopte un programa regular de mantenimiento y mantenga esta herramienta en buenas condiciones. Inspeccione la herramienta para problemas como ruidos indebidos, desalineadas o agarrotadas de partes móviles, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Envíe su herramienta al Centro de Servicio MILWAUKEE para reparación. Solicite que un centro de servicio autorizado revise y dé mantenimiento con frecuencia a la herramienta, la batería y el cargador, de acuerdo con su patrón de uso, con el fin de garantizar que funcionen correctamente. Si la herramienta no arranca u opera a toda su potencia con una batería completamente cargada, límpie, con una goma o borrador, los contactos de la batería y de la herramienta. Si aun así la herramienta no trabaja correctamente, regreséela, con el cargador y la batería, a un centro de servicio MILWAUKEE.

Prueba de AUTOSTOP™

1. Quite los accesorios de la herramienta.
2. Párese lejos de los objetos y las personas.
3. Sostenga las empuñaduras de la herramienta con firmeza.
4. Sostenga la herramienta alejada del cuerpo.
5. Encienda la herramienta.
6. Gire rápidamente la herramienta a 90° en cualquier dirección.
7. Si AUTOSTOP™ funciona, se apagará la herramienta y el indicador LED de AUTOSTOP™ parpadeará.
8. Si AUTOSTOP™ no funciona, la herramienta seguirá funcionando. Repita la prueba. Si la herramienta no se apaga automáticamente, devuélvala al centro de servicio autorizado más cercano.

Batería interna tipo moneda

ADVERTENCIA

Riesgo de quemadura adura química.




Este dispositivo contiene una batería de botón/tipo moneda de litio. Una batería nueva o usada puede causar quemaduras internas graves y causar la muerte tan solo en 2 horas si se ingiere o entra al cuerpo. Siempre asegure la cubierta de la batería.

Si no se cierra con firmeza, deje de usar el dispositivo, retire las baterías y manténgala alejada de los niños. Si cree que las baterías pudieron ser ingeridas o entraron al cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Se usa una batería interna tipo moneda para facilitar la funcionalidad completa de ONE-KEY™. Para cambiar la batería tipo moneda:

1. **ADVERTENCIA!** Retire la batería de la herramienta para evitar arrancar la herramienta.
2. Quite el o los tornillos y abra la tapa de la pila tipo moneda.

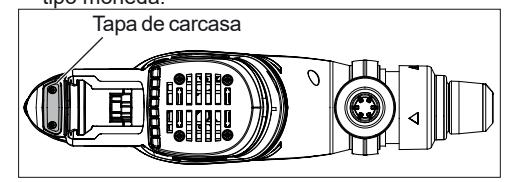

3. Retire la batería tipo moneda anterior, manténgala fuera del alcance de los niños y deshágase de ella de la manera correcta.
4. Inserte la nueva batería tipo moneda (3V CR2032), con el lado positivo hacia arriba.
5. Cierre la tapa de la pila y apriete los tornillos con firmeza.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones y personales y daños, nunca la sumerja una herramienta en líquidos ni permita que estos fluyan dentro de la misma.

Limpieza

Limpie el polvo y suciedad de las cualquier ventilas. Mantenga los herramientas, limpios, secos y libres de aceite o grasa. Use solo jabón neutro y un trapo húmedo para limpiar, ya que algunos substancias y solventes limpiadores son dañinos a los plásticos y partes aislantes. Algunos de estos incluyen: gasolina, turpentina, thiner, lacas, thiner para pinturas, solventes para limpieza con cloro, amoníaco y detergentes caseros que tengan amoníaco. Nunca usa solventes inflamables o combustibles cerca de una herramienta.

Reparaciones

Si su herramienta, batería o cargador están dañados, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

ACCESORIOS

ADVERTENCIA Utilice sólo los accesorios específicamente recomendados. Otros accesorios puede ser peligroso.

Para una lista completa de accesorios, visite nuestro sitio en Internet: www.milwaukeeetool.com o póngase en contacto con un distribuidor.

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

Para productos que cuentan con funciones de comunicación inalámbrica, incluida ONE-KEY™.

De conformidad con la parte 15.21 del Reglamento de FCC, no modifique este producto. La modificación podría ocasionar que se anule su autorización para operar el producto. Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la parte 15 del Reglamento de la FCC así como las normas RSS de exención de licencia de ISED-Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencia nociva y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo la interferencia que pueda ocasionar operación no deseada.

SOPORTE DE SERVICIO - MEXICO

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES

Techtronic Industries Mexico, S.A. de C.V.

Av. Presidente Masarik 29 Piso 7

11560 Polanco V Sección

Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México

01 (800) 030-7777 o (55) 4160-3540

Lunes a Viernes (9am a 6pm)

O contáctanos en www.milwaukeetool.com.mx

GARANTÍA LIMITADA - E.U.A. Y CANADÁ

Esta herramienta eléctrica de MILWAUKEE® está garantizada, ante el comprador original únicamente, por parte de un distribuidor autorizado MILWAUKEE, de que no tenga material y mano de obra defectuosos. Sujeto a ciertas excepciones, MILWAUKEE reparará o sustituirá cualquier pieza de esta herramienta eléctrica que tenga defectos de material o mano de obra según lo determine MILWAUKEE mediante una revisión, por un periodo de cinco (5) años después de la fecha de compra a menos que se indique lo contrario. Al devolver la herramienta eléctrica a un centro de servicio de fábrica de MILWAUKEE o a una estación de servicio autorizada de MILWAUKEE, es necesario que la devolución se haga con flete pagado por adelantado y asegurado. Se debe incluir una copia del comprobante de compra con el producto devuelto. Esta garantía no aplica a daños que MILWAUKEE determine que son ocasionados por reparaciones o intentos de reparaciones realizados por una persona que no sea personal autorizado de MILWAUKEE, uso indebido, alteraciones, maltrato, desgaste normal, falta de mantenimiento o accidentes.

Desgaste normal: Muchas herramientas eléctricas necesitan cambios de piezas y mantenimiento periódicos para alcanzar su máximo rendimiento. Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal ha agotado la vida útil de una pieza, incluyendo, entre otros, engranajes del carrito, mandriles, cepillos, cables, zapatas de sierra, abrazaderas de hoja, juntas tóricas, sellos, protectores, hojas de accionamiento, pistones, herrajes, levantadores y arandelas de cubierta de los protectores.

*La presente garantía no cubre ni las baterías ni todas las herramientas eléctricas. Consulte las distintas garantías independientes que están disponibles para estos productos.

La vigencia de la garantía de la luz LED en la lámpara LED de trabajo (49-24-0171) y el foco mejorado de LED (49-81-0090) es la misma que la vida útil del producto sujeto a las limitaciones anteriores. Si la luz LED o el foco mejorado LED presentan fallas durante su uso normal, se cambiará la pieza sin costo.

No es necesario realizar el registro de la garantía para recibir la garantía correspondiente a un producto de la herramienta eléctrica de MILWAUKEE. La fecha de fabricación del producto servirá para determinar la vigencia de la garantía en caso de que no presente ningún comprobante de compra al solicitar el servicio en garantía.

LA ACEPTACIÓN DE LOS RESARCIMIENTOS EXCLUSIVOS DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN AQUÍ DESCRITOS ES UNA CONDICIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A LA COMPRA DE TODO PRODUCTO DE MILWAUKEE. SI USTED NO ACEPTA ESTA CONDICIÓN, NO DEBE

COMPRAR EL PRODUCTO. MILWAUKEE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, EMERGENTES O PUNITIVOS NI DE NINGÚN COSTO, HONORARIOS DE ABOGADOS, DEDOS, GASTOS, PERDIDAS O DEMORAS QUE SUPUESTAMENTE SEAN CONSECUENCIA DE ALGÚN DAÑO, FALLA O DEFECTO DE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, RECLAMACIONES POR PERDIDA DE UTILIDADES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS, SEAN ESTAS ESCRITAS O MORALES, HASTA DONDE SE PERMITA LA LEY. MILWAUKEE DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN USO ESPECÍFICO. HASTA EN QUE DICHO DESCONOCIMIENTO NO SEA PERMITIDO POR LA LEY, DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA CORRESPONDIENTE SEGÚN LO ARRIBA DESCRITO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN PUDIERA NO APLICAR A USTED. ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA, ADÉMÁS, TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.

Esta garantía aplica únicamente a los productos vendidos en EE. UU. y Canadá.

Consulte la pestería "Búsqueda de centro de servicio" en la sección de Partes y servicio del sitio web de MILWAUKEE en www.milwaukeetool.com o llame al 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) para localizar su centro de servicio más cercano para darle servicio, con y sin garantía, a una herramienta de MILWAUKEE.

PÓLIZA DE GARANTÍA - VÁLIDA SOLO PARA MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La garantía de TECHTRONIC INDUSTRIES es por 5 años a partir de la fecha original de compra.

Esta tarjeta de garantía cubre cualquier defecto de material y mano de obra en ese Producto.

Para hacer válida esta garantía, presente esta tarjeta de garantía, cerrada/ sellada por el distribuidor o la tienda donde compró el producto, al Centro de Servicio Autorizado (ASC). O, si esta tarjeta no se ha cerrado/sellado, presente la prueba original de compra a ASC.

Llame 55 4160-3547 para encontrar el ASC más cercano, para servicio, partes, accesorios o componentes.

Procedimiento para hacer válida esta garantía

Lleve el producto a ASC, junto con la tarjeta de garantía cerrada/sellada por el distribuidor o la tienda donde compró el producto, y cualquier pieza o componente defectuoso se reemplazará sin costo para usted. Cubriremos todos los costos de flete con relación a este proceso de garantía.

Excepciones

Esta garantía no tendrá validez en las siguientes situaciones:

- Cuando el producto se use de manera distinta a la que indica el manual del usuario final o de instrucciones.
- Cuando las condiciones de uso no sean normales.
- Cuando otras personas no autorizadas por TECHTRONIC INDUSTRIES modifiquen o reparen el producto.

Nota: si el juego de cables está dañado, tiene que reemplazarse en un Centro de Servicio Autorizado para evitar riesgos eléctricos.

CENTRO DE SERVICIO Y ATENCIÓN

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR TECHTRONIC INDUSTRIES, MÉXICO, S.A. DE C.V.

Miguel de Cervantes Saavedra No.301 Piso 5, Torre Norte

11520 Colonia Ampliación Granada

Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico

Modelo: _____
Fecha de Compra: _____
Sello del Distribuidor: _____

MILWAUKEE TOOL
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005 USA